


Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu vėsinimo izoliacija

Instrukcijų vadovas

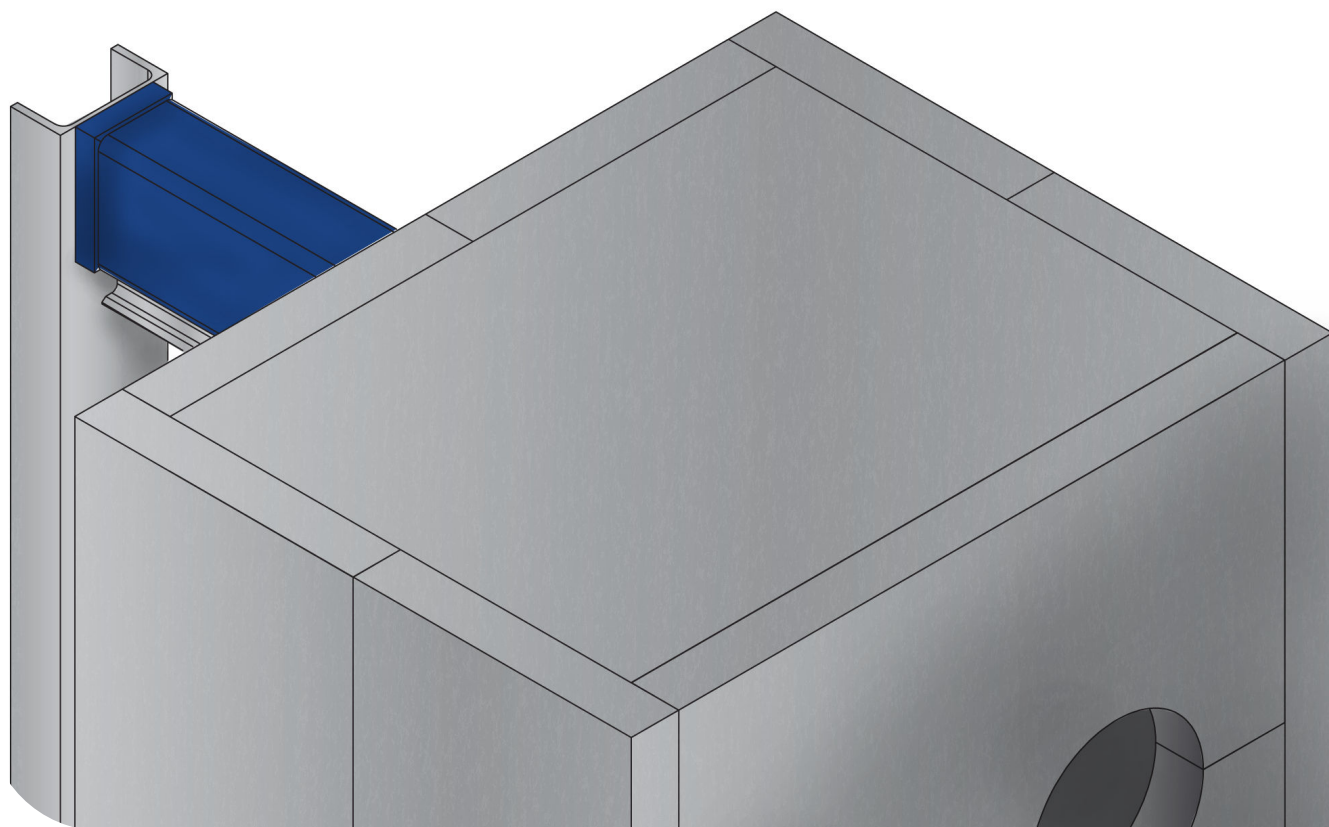

Lit. Kodas

200002797-10-LT

Instrukcijų vadovas

Išspausdino

Alfa Laval Technologies AB

Box 74

SE-221 00 Lund, Švedija

Telefonų komutatorius: +46 46 36 65 00

info@alfalaval.com

Originali instrukcija yra anglų k.

© Alfa Laval 2026-02

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.



English

Use the QR code, or visit www.alfalaval.com/gphe-manuals, to download a local language version of the manual.

العربية

استخدم رمز الاستجابة السريعة أو قم بزيارة www.alfalaval.com/gphe-manuals لتنزيل إصدار اللغة المحلية للدليل ،

български

Използвайте QR кода или посетете следния адрес www.alfalaval.com/gphe-manuals, за да свалите версия на ръководството за употреба на Вашия език.

Český

Použijte kód QR nebo navštivte www.alfalaval.com/gphe-manuals a stáhněte si místní jazykovou verzi tohoto návodu.

Dansk

Brug QR-koden, eller følg www.alfalaval.com/gphe-manuals for at downloade en lokal sprogversion af manualen.

Deutsch

Verwenden Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.alfalaval.com/gphe-manuals, um die lokale Sprachversion des Handbuchs herunterzuladen.

ελληνικά

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τη σελίδα www.alfalaval.com/gphe-manuals, για να κατεβάσετε μια έκδοση του εγχειριδίου στην τοπική σας γλώσσα.

Español

Utilice el código QR o visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para descargar una versión del manual en el idioma local.

Eesti

Kasutusjuhendi kohaliku keeleversiooni allalaadimiseks kasutage QR-koodi või külastage aadressi www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Suomi

Käytä QR-koodia tai avaa osoite www.alfalaval.com/gphe-manuals, niin voit ladata käyttöohjeen paikallisella kielellä.

Français

Utilisez le QR-code ou rendez-vous sur le site www.alfalaval.com/gphe-manuals, pour télécharger une version du manuel dans la langue locale.

हिंदी

मैन्युअल का लोकल भाषा वर्जन डाउनलोड करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें, या www.alfalaval.com/gphe-manuals पर जाएं।

Hrvatski

Upotrijebite QR kod ili posjetite www.alfalaval.com/gphe-manuals ako želite preuzeti verziju priručnika na lokalnom jeziku.

Magyar

Használja a QR-kódot, vagy látogasson el a www.alfalaval.com/gphe-manuals webhelyre a kézikönyv helyi nyelvű változatának letöltéséhez.

Italiano

Utilizzate il codice QR o visitate il sito www.alfalaval.com/gphe-manuals per scaricare una versione del manuale nella lingua locale.

日本語

コード、または www.alfalaval.com/gphe-manuals、現地語版のマニュアルをダウンロードすることができます。

한국어

코드를 사용하거나 www.alfalaval.com/gphe-manuals 에서 사용 설명서의 해당 언어 버전을 다운로드 하십시오.

Lietuvos

Naudokite greitojo atsako (QR) kodą arba apsilankykite www.alfalaval.com/gphe-manuals, kad atsisiųstumėte vadovo vietos kalbos versiją.

Latvijas

Lai lejupielādētu rokasgrāmatas versiju vietējā valodā, izmantojiet QR kodu vai apmeklējiet www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Nederlands

Gebruik de QR-code, of bezoek www.alfalaval.com/gphe-manuals om een handleiding in een andere taal te downloaden.

Norsk

Bruk QR-koden, eller gå til www.alfalaval.com/gphe-manuals for å laste ned en versjon av håndboken på et lokalt språk.

Polski

Aby pobrać instrukcję w innej wersji językowej, zeskanuj kod QR lub otwórz stronę www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Português

Utilize o código QR ou visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para descarregar uma versão do manual na língua local.

Português do Brasil

Use o QR ou visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para baixar uma versão do manual no idioma local.

Română

Utilizați codul QR sau vizitați www.alfalaval.com/gphe-manuals, pentru a putea descărca o versiune a manualului în limba dumneavoastră.

Русский

Чтобы загрузить руководство на другом языке, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Slovenski

Če želite prenesti lokalno jezikovno različico priročnika, uporabite kodo QR ali običajte spletno stran www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Slovenský

Použite QR kód alebo navštívte stránku www.alfalaval.com/gphe-manuals a stiahnite si verziu príručky v miestnom jazyku.

Svenska

Använd QR-koden eller besök www.alfalaval.com/gphe-manuals för att hämta en lokal språkversion av bruksanvisningen.

Türkçe

Kılavuzun yerel dildeki versiyonunu indirmek için QR kodunu kullanın veya www.alfalaval.com/gphe-manuals adresini ziyaret edin.

中国

请使用二维码或访问 www.alfalaval.com/gphe-manuals，以下载本地语言版本的手册。

Turinys

1	Įvadas.....	7
2	Sauga.....	9
2.1	Saugumas.....	9
2.2	Pavojų ir pastabų apibrėžtys.....	9
2.3	Asmens apsaugos priemonės.....	10
2.4	Darbas aukštyje.....	10
3	Aprašas.....	11
4	Apribojimai.....	13
5	Techniniai duomenys.....	15
6	Matmenys.....	17
6.1	Izoliacija su plokšteline šilumokaičiu.....	17
7	Matavimas.....	19
8	Montavimas.....	25
8.1	Vidutinio dydžio blokų izoliacija.....	25
8.1.1	Montavimas.....	25
8.2	Didelių blokų izoliacija.....	28
8.2.1	Montavimas.....	28

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

1 Įvadas

Šiame dokumente aprašyta plokštelių šilumokaičių su tarpikliu vėsinimo izoliacija.

Vėsinimo izoliacijos konstrukcija yra dviejų dydžių: vidutinė ir didelė. Toliau lentelėje eilės tvarka išdėstyti GPHE modeliai.

Izoliacijos dydis	Gaminio pavadinimas (AQ modelis)
Vidutinė	T6 (AQ2T)
	TL6 (AQ2L)
	M6 (AQ2T)
Didelė	T10 (AQ4T)
	TL10 (AQ4L)
	M10 (AQ4)
	T15 (AQ6T)
	TL15 (AQ6L)
	MK15
	T20 (AQ8)
	TK20
	T21 (AQ8T)
	T25 (AQ10T)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

2 Sauga

2.1 Saugumas

Izoliacinės plokštės reikia eksploatuoti ir prižiūrėti vadovaujantis šiame vadove pateiktomis „Alfa Laval“ instrukcijomis. Netinkamai tvarkant izoliacinės plokštės galimos rimtos pasekmės, įskaitant asmenų sužeidimus ir (arba) žalą turtui. „Alfa Laval“ neprisiima atsakomybės už žalą ar traumas, patirtas dėl šiame vadove pateiktų instrukcijų nepaisymo.

Izoliacinės plokštės naudojamos pagal konkrečiam plokšteliniam šilumokaičiui, kuriame naudojamos izoliacinės plokštės, nurodytą medžiagų, terpių tipų, temperatūros ir slėgio konfigūraciją.

2.2 Pavojų ir pastabų apibrėžtys


ĮSPĖJIMAS
Pavojaus tipas

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, galite žūti arba patirti rimtą traumą.


PERSPĖJIMAS
Pavojaus tipas

PERSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, galite patirti nedidelio arba vidutinio rimtumo traumą.


PASTABA

PASTABA nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, gali būti apgadintas turtas.



Sauga

2.3 Asmens apsaugos priemonės

Apsauginiai batai

Batai su sustiprinta pirštų zona. Sumažina pėdos sužeidimo riziką dėl nukritusių daiktų



Apsauginis šalmas

Šalmas, skirtas apsaugoti galvą nuo atsitiktinio sužeidimo.



Apsauginiai akiniai

Priglundantys akiniai, skirti apsaugoti akis nuo pavojų.



Apsauginės pirštinės

Pirštinės, apsaugančios rankas nuo pavojų.



2.4 Darbas aukštyje



ĮSPĖJIMAS Rizika nukristi.

Vykdam bet kokius darbus aukštyje, visuomet suteikite saugos priemones ir užtikrinkite, kad jos būtų naudojamos. Laikykitės vietos taisyklių ir nurodymų dėl darbo aukštyje. Naudokite pastolius arba mobilią darbinę platformą ir saugos diržus. Aplink darbo zoną sukurkite apsauginį perimetrą ir saugokite įrankius ar kitus daiktus nuo kritimo.

Jeigu montavimo darbai vyksta dviejų arba daugiau metrų aukštyje, būtina imtis visų saugos priemonių.



Sauga

3 Aprašas

Izoliacija susideda iš kelių plokščių, kurios yra sumontuotos plokštelinio šilumokaičio šonuose. Izoliacinės plokštės yra sukonstruotos taip, kad būtų galima jas paprastai sumontuoti ir išmontuoti. Vidutinio dydžio ir didelės plokštės yra įrengtos su sujungimo sklėsčiais, o mažos plokštės – su varžtais. Aušinimo izoliacijos paskirtis – užkirsti kelią kondensacijai ir ledo susidarymui ant plokštelinio šilumokaičio.

Aušinimo izoliacija taip pat apima skysčių surinkimo padėklą. Skysčių surinkimo padėklas dedamas po šilumokaičiu, o jo paskirtis – surinkti nuo kanalinių plokščių lašančius skysčius.

Išsamesnį skysčių surinkimo padėklo aprašymą žr. *Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu skysčių surinkimo padėklo montavimo vadove*.

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

4 Apribojimai

Vėsinimo izoliacijos apribojimai:

- Izoliaciją galima naudoti tik tam tikrame temperatūros intervale. Daugiau informacijos žr. skyriuje *Techniniai duomenys*.
- Izoliacija gali būti siūloma ne visiems plokštelių šilumokaičių modeliams slėgio plokšte su angomis.
- Izoliacijos negalima naudoti kartu su prijungimo žiedais.
- Izoliacijos ir apsauginio lakšto derinio nėra.
- Pasirinkus ilgesnius suveržimo varžtus, standartinė izoliacija netinka.
- Siūloma izoliacija tik iki T25 dydžio.
- Izoliacija nėra difuziškai sandari ir turėtų būti naudojama tik aušinimo paskirties sistemoms, kai darbinė temperatūra viršija užšalimo temperatūrą.
- Izoliacija skirta naudoti tik patalpose.
- Izoliacijos negalima naudoti kartu su U formos separatoriumi.

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

5 Techniniai duomenys


Specifikacija	Duomenys
Dangos medžiaga	Išorinio sluoksnio aliuminio lakštas
Izoliacinė medžiaga	Poliuretanas
Vidinio sluoksnio medžiaga	Aliuminio folija
Bendras izoliacijos storis	60 mm (2,36 col.)
Skydo tvirtinimas	Sujungimo sklėsčiai
Temperatūrų intervalas (Taikoma tik izoliacinei medžiagai. Plokštelinis šilumokaitis negali veikti esant užšalimo temperatūrai.)	nuo –50 °C iki 80 °C (nuo –58 °F iki 176 °F)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

6 Matmenys

6.1 Izoliacija su plokšteliniu šilumokaičiu

Šiame skyriuje pateikti izoliacinių plokščių ir plokštelinio šilumokaičio matmenys. Skysčių surinkimo padėklo matmenis žr. *Plokštelinių šilumokaičių su tarpikliu skysčių surinkimo padėklo montavimo vadove*.

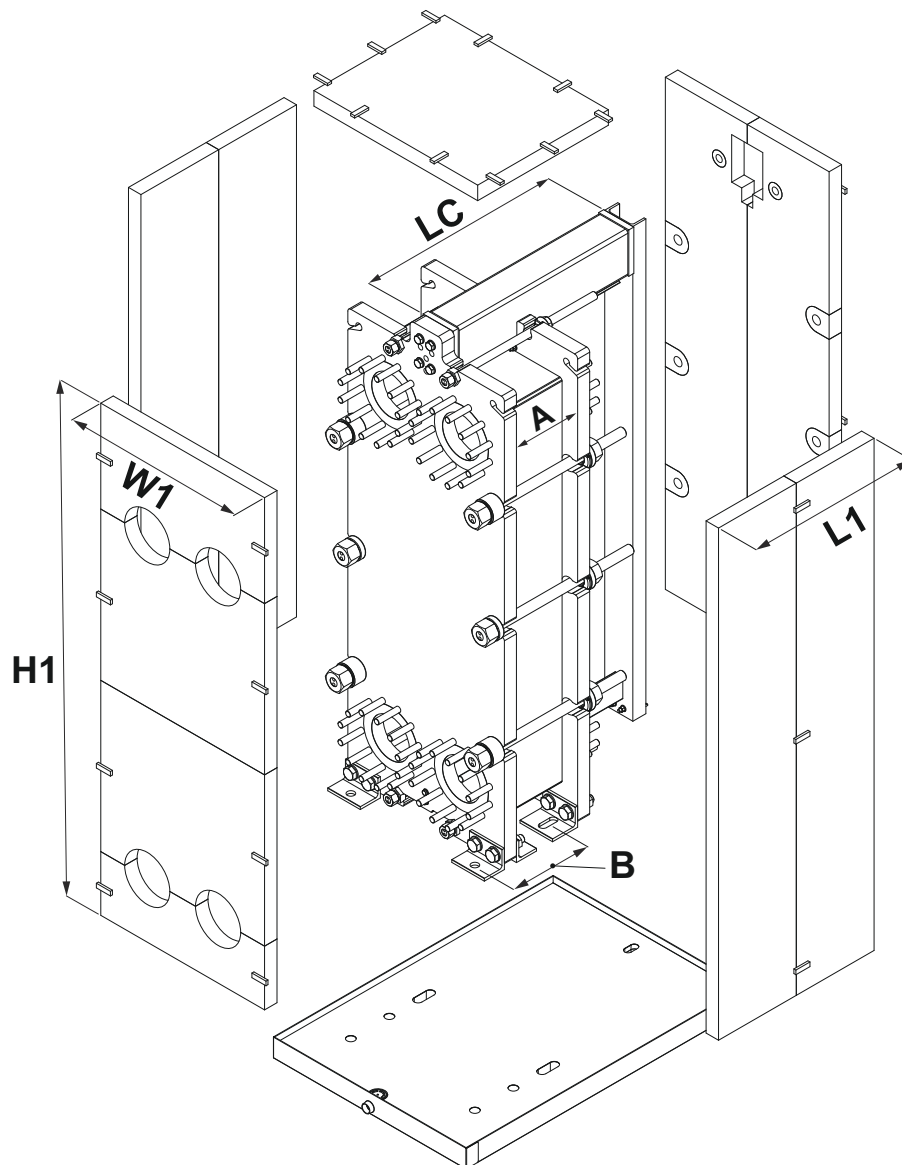

A = plokštelių bloko ilgis

B = užimamos vietos ilgis

LC = atraminio strypo ilgis

H1 = izoliacijos aukštis

L1 = izoliacijos ilgis

W1 = izoliacijos plotis

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

7 Matavimas

Toliau lentelėje pateikiami didžiausi matmenys ir matavimo duomenys mm (coliais).

Tiksliems matavimams atlikti naudokite pardavimo konfigūravimo įrankį.

Toliau pavaizduoti tik GPHE modeliai vėsinimo izoliacija.

Skysčių surinkimo padėklo matavimo duomenis žr. *Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu skysčių surinkimo padėklo montavimo vadove*.

! PASTABA

Toliau lentelėje pateikti standartinio plokštelinio šilumokaičio su standartiniu atraminiu strypu, anga tik rėmo plokštėje ir standartinėmis jungtimis duomenys. Dėl nestandartinių plokštelių šilumokaičių kreipkitės į „Alfa Laval“ atstovą.

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	L1		W1 mm (coliai)	H1 mm (coliai)
			Slėgio plokštė be angų mm (coliai)	Slėgio plokštė su angomis mm (coliai)		
T6 (AQ2T)	FD	CE/ALS	A + 320 (A + 12,59)		470 (18,50)	990 (38,97)
		ASME	A + 260 (A + 10,23)		470 (18,50)	990 (38,97)
	FG	CE/ALS	A + 320 (A + 12,59)		460 (18,11)	955 (37,59)
		ASME	A + 260 (A + 10,23)		460 (18,11)	955 (37,59)
	FM	CE/ALS	A + 320 (A + 12,59)		460 (18,11)	955 (37,59)
	TL6 (AQ2L)	FD	ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)
CE			A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)	1 324 (52,12)
ASME			A + 370 (A + 14,56)	A + 370 (A + 14,56)	460 (18,11)	1368 (53,85)
FG		CE/ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)	1 324 (52,12)
		ASME	A + 370 (A + 14,56)	A + 310 (A + 12,20)	460 (18,11)	1 359 (53,50)
FM		CE/ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 370 (A + 14,56)	480 (18,89)	1 324 (52,12)
T10 (AQ4T)	FD/FG/FM	CE/ALS/ASME	A + 370 (A + 14,56)	A + 330 (A + 12,99)	600 (23,62)	1 114 (43,85)

Gaminys (AQ mode- lis)	Rėmas	Tipas	L1	L1	W1 mm (co- liai)	H1 mm (co- liai)
			Slėgio plokštė be angų mm (coliai)	Slėgio plokštė su angomis mm (coliai)		
TL10 (AQ4L)	FM	CE/ALS/ASME	A + 380 (A + 14,96)		656 (25,82)	1 997 (78,62)
	FG	CE/ALS/ASME	A + 390 (A + 15,35)		656 (25,82)	Naudojant standartinį atraminį strypą: 2039 (80,27) Naudojant armuotąjį atraminį strypą: 2079 (81,85)
	FD	CE/ALS/ASME	A + 410 (A + 16,14)		656 (25,82)	Naudojant standartinį atraminį strypą: 2039 (80,27) Naudojant armuotąjį atraminį strypą: 2079 (81,85)
	FS	CE/ALS/ASME	A + 450 (A + 17,72)		656 (25,82)	Naudojant standartinį atraminį strypą: 2039 (80,27) Naudojant armuotąjį atraminį strypą: 2079 (81,85)
T15 (AQ6T)	FD	ASME	A + 490 (A + 19,29)		798 (31,41)	1929 (75,94)
	FG	ASME	A + 470 (A + 18,50)		798 (31,41)	1914,5 (75,37)
		CE/ALS	A + 470 (A + 18,50)		798 (31,41)	1929 (75,94)
	FM	CE/ALS/Marine	A + 360 (A + 14,17)		740 (29,13)	1 889 (74,37)
	FS	ASME	A + 490 (A + 19,29)		818 (32,20)	1929 (75,94)
		CE/ALS	A + 490 (A + 19,29)		798 (31,41)	1929 (75,94)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	L1 Slėgio plokštė be angų mm (coliai)	L1 Slėgio plokštė su angomis mm (coliai)	W1 mm (coliai)	H1 mm (coliai)
TL15 (AQ6L)	FM	CE/ALS/ASME	A + 350 (A + 13,77)		760 (29,92)	Naudojant standartinį atraminį strygą: 2750 (108,27) Naudojant armuotąjį atraminį strygą: 2811 (110,67)
	FG	CE/ALS/ASME	A + 440 (A + 17,32)		820 (32,28)	Naudojant standartinį atraminį strygą: 2750 (108,27) Naudojant armuotąjį atraminį strygą: 2811 (110,67)
	FD	CE/ALS/ASME	A + 470 (A + 18,50)		820 (32,28)	Naudojant standartinį atraminį strygą: 2750 (108,27) Naudojant armuotąjį atraminį strygą: 2811 (110,67)
MK15 (AQ)	FD	CE	A + 420 (A + 16,53)		810 (31,89)	1545 (60,83)
	FG	CE	A + 470 (A + 18,50)			
	FT	CE	A + 445 (A + 17,52)	A + 560 (A + 22,05)		
		ASME	A + 465 (A + 18,31)	A + 600 (A + 23,62)		
	FDR	CE	A + 420 (A + 16,53)	A + 530 (A + 20,86)		
	FGR	CE	A + 470 (A + 18,50)			

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	L1 Slėgio plokštė be angų mm (coliai)	L1 Slėgio plokštė su angomis mm (coliai)	W1 mm (coliai)	H1 mm (coliai)
T20 (AQ8)	FG	CE/ALS/ASME	A + 480 (A + 18,89)		900 (35,43)	Naudojant standartinį atraminį stypą: 2225 (87,60) Naudojant armuotąjį atraminį stypą: 2375 (93,50)
	FD	ASME	A + 530 (A + 20,86)		930 (36,61)	Naudojant standartinį atraminį stypą: 2268 (89,29) Naudojant armuotąjį atraminį stypą: 2418 (95,20)
TK20	FG	CE/ALS/ASME	A + 395 (A + 15,55)	A + 495 (A + 19,48)	870 (34,25)	1 580 (62,20)
	FD	CE/ALS	A + 420 (A + 16,53)	A + 515 (A + 20,27)	925 (36,41)	1 580 (62,20)
	FD	ASME	A + 425 (A + 16,73)	A + 525 (A + 20,66)	925 (36,41)	1 580 (62,20)
T21 (AQ8T)	FD	CE/ALS/ASME	A + 510 (A + 20,07)	A + 560 (A + 22,04)	940 (37,00)	2 248 (88,50)
	FG	CE/ALS/ASME	A + 470 (A + 18,50)	A + 510 (A + 20,07)	940 (37,00)	2 210 (87,00)
	FM	CE/ALS/ASME	A + 410 (A + 16,14)	A + 485 (A + 19,09)	915 (36,02)	2 157,5 (84,94)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	L1	L1	W1 mm (coliai)	H1 mm (coliai)
			Slėgio plokštė be angų mm (coliai)	Slėgio plokštė su angomis mm (coliai)		
T25 (AQ10T)	FD	CE/ALS	A + 545 (A + 21,45)		1 060 (47,73)	2 766 (108,89)
		ASME	A + 590 (A + 23,22)		1 080 (42,51)	2 770 (109,05)
	FG	CE/ALS	A + 510 (A + 20,07)		1 060 (47,73)	2716 (109,92)
		ASME	A + 510 (A + 20,07)		1 060 (47,73)	2716 (109,92)
	FM	CE/ALS	A + 495 (A + 19,48)		1 060 (47,73)	2716 (109,92)
	FS	CE/ALS	A + 580 (A + 22,83)		1 060 (47,73)	2 766 (108,89)
		ASME	A + 630 (A + 24,80)		1 080 (42,51)	2 770 (109,05)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

8 Montavimas

8.1 Vidutinio dydžio blokų izoliacija

Šis skyrius tinka tik vidutinio dydžio blokams skirtai izoliacijai. Dydžius žr. skyriuje *Įvadas*. Vidutinio dydžio izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

Vidutinio dydžio arba didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

8.1.1 Montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS Traumų rizika.

Tvarkydami izoliacines plokštes naudokite asmens apsaugos priemones.


Yra kelios skirtingos vidutinio dydžio izoliacijos konstrukcijos. Kiekvienas veiksmas instrukcijoje rodo konstrukcijos skirtumus. Vykdykite atitinkančią jūsų faktiškai turimą plokštelinio šilumokaičio izoliaciją su tarpikliu.

Paveikslėliuose nepavaizduoti vamzdžiai.

Jei konstrukcija yra su skląščiais, užfiksuokite skląščius tarp plokščių, kai galima surinkimo sekoje.


Jei konstrukcija yra su varžtais, privežkite varžtus tarp izoliacinių plokščių dalių, kai galima surinkimo sekoje.

- 1 Įstatykite į vietą skysčių surinkimo padėklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie skysčių surinkimo padėklo montavimą, žr. *Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu skysčių surinkimo padėklo montavimo vadovą*.

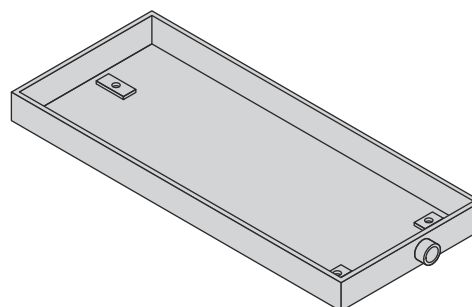


- 2 Sumontuokite plokštelinį šilumokaitį su tarpikliu ir prijunkite visus vamzdžius, kaip nurodyta atskiruose dokumentuose ir leidiniuose.

- 3 Priekinės izoliacinės plokštės dalis montuokite pradėdami nuo apačios.

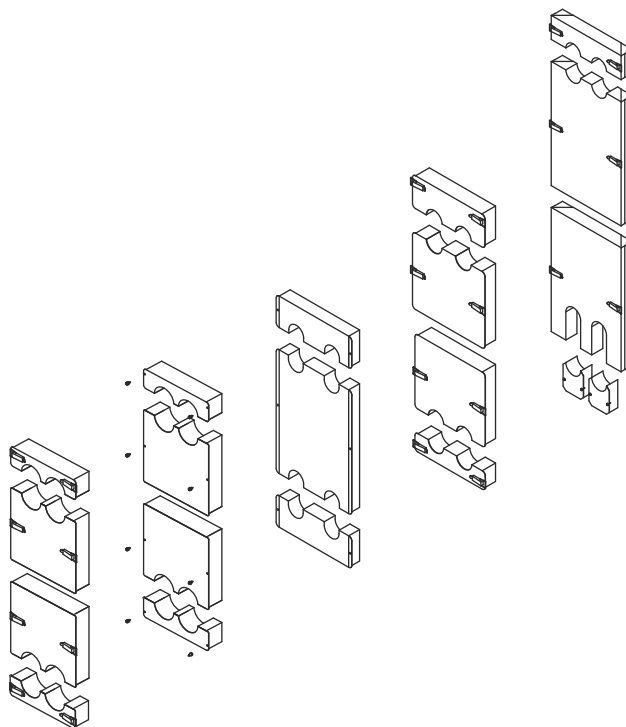

- 4 Sumontuokite kairiąją šoninę izoliacinę plokštę.

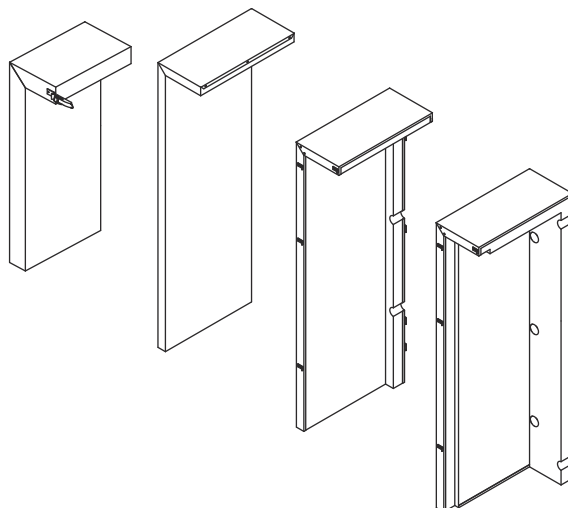


5

! PASTABA

Šis veiksmas taikomas tik izoliacijos konstrukcijoms su galinių izoliacinių plokščių dalimis.


Jei neturite šių plokštelinio šilumokaičio su tarpikliu dalių, pereikite prie kito veiksmo.

Galinės izoliacinės plokštės dalis montuokite pradėdami nuo apačios.

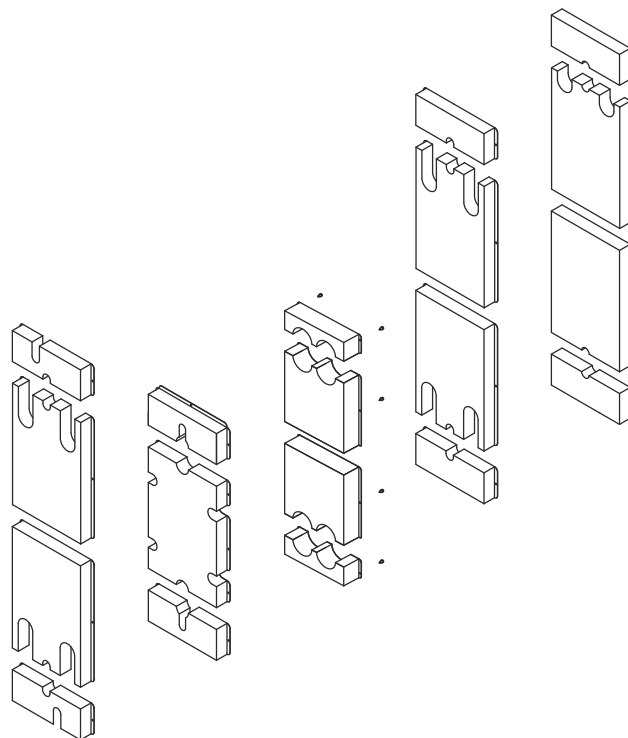

6

Sumontuokite dešiniąją šoninę izoliacinę plokštę.

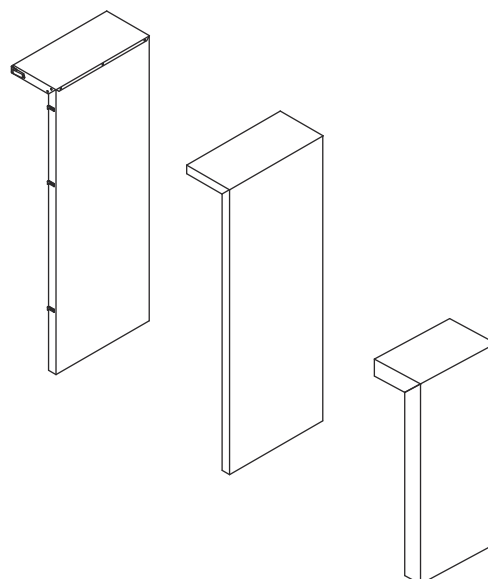

8.2 Didelių blokų izoliacija

Šis skyrius tinka tik dideliems blokams skirtai izoliacijai. Dydžius žr. skyriuje [/vadas](#). Didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

Vidutinio dydžio arba didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

8.2.1 Montavimas



ĮSPĖJIMAS Traumų rizika.

Tvarkydami izoliacines plokštes naudokite asmens apsaugos priemones.



PASTABA

Montuojant izoliaciją, rekomenduojama dirbti dviese.


Paveikslėliuose pavaizduotas plokštelinis šilumokaitis su tarpikliu yra tik gaminio, su kuriuo naudojama didelė izoliacija, pavyzdys.

Paveikslėliuose nepavaizduoti vamzdžiai.

Paveikslėliuose nepavaizduoti sklėsčiai, nes jų kiekis ir vietos skirtinguose plokštelių šilumokaičiu su tarpiklių modeliuose skiriasi.


Užfiksuokite sklėsčius tarp plokščių, kai galima surinkimo sekoje.

- 1 Įstatykite į vietą skysčių surinkimo padėklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie skysčių surinkimo padėklo montavimą, žr. *Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu skysčių surinkimo padėklo montavimo vadovą*.

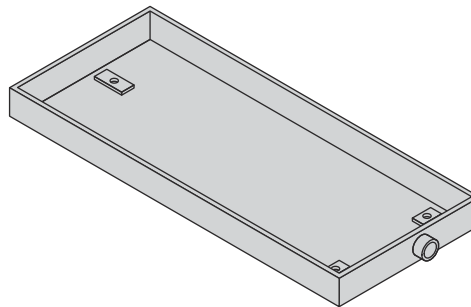


- 2 Sumontuokite plokštelinį šilumokaitį su tarpikliu ir prijunkite visus vamzdžius, kaip nurodyta atskiruose dokumentuose ir leidiniuose.

- 3 Priekinės izoliacinės plokštės dalis montuokite pradėdami nuo apačios.

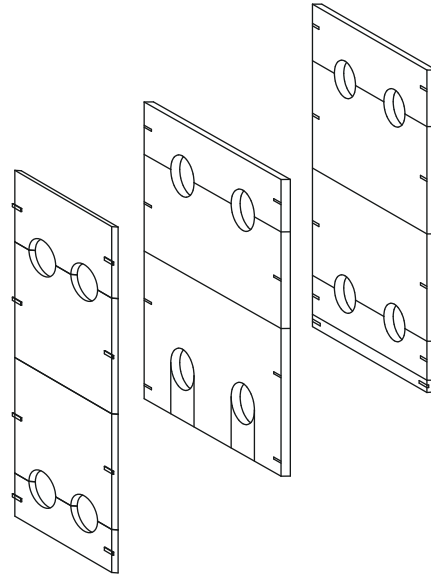

- 4 Sumontuokite kairiąją šoninę izoliacinę plokštę.

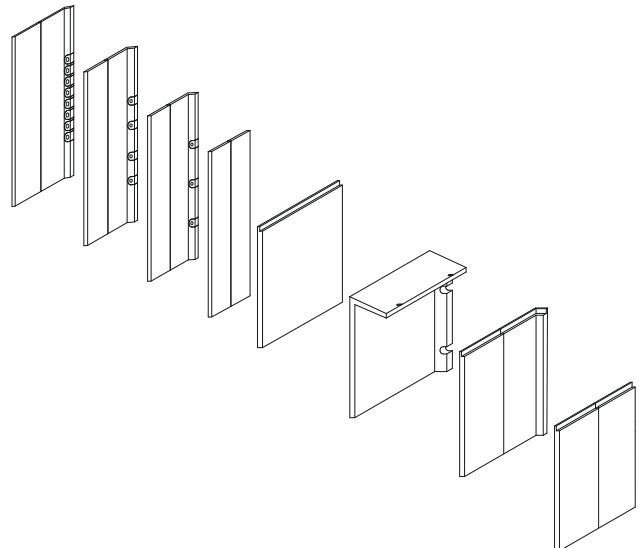


5

! PASTABA

Šis veiksmas taikomas tik izoliacijos konstrukcijoms su galinių izoliacinių plokščių dalimis.


Jei neturite šių plokštelinio šilumokaičio su tarpikliu dalių, pereikite prie kito veiksmo.

Galinės izoliacinės plokštės dalis montuokite pradėdami nuo apačios.

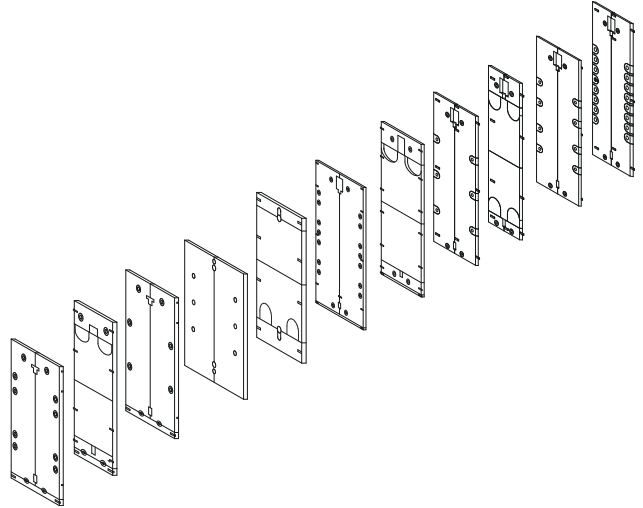

6

Sumontuokite dešiniąją šoninę izoliacinę plokštę.

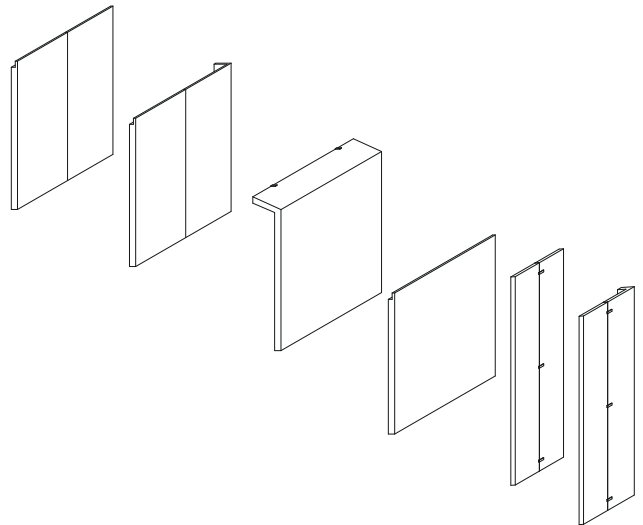

- 7 Sumontuokite viršutinę izoliacinę plokštę.

