

Spájkované doskové výmenníky tepla a doskové výmenníky tepla typu plyn-kvapalina

AC, AXP, CB, CD, DOC, GL, GLX, SE



Lit. Kód

200001565-4-SK

Návod na používanie

Vydal

Alfa Laval Technologies AB

Box 74

SE-221 00 Lund, Švédsko

Telefónna ústredňa: +46 46 36 65 00

info@alfalaval.com

Pôvodný návod je v anglickom jazyku

© Alfa Laval 2024-06

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.



English

Use the QR code, or visit www.alfalaval.com/bhe-manuals, to download a local language version of the manual.

български

Използвайте QR кода или посетете следния адрес www.alfalaval.com/bhe-manuals, за да свалите версия на ръководството за употреба на Вашия език.

Český

Použijte kód QR nebo navštivte www.alfalaval.com/bhe-manuals a stáhněte si místní jazykovou verzi tohoto návodu.

Dansk

Brug QR-koden, eller følg www.alfalaval.com/bhe-manuals for at downloade en lokal sprogversion af manualen.

Deutsch

Verwenden Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.alfalaval.com/bhe-manuals, um die lokale Sprachversion des Handbuchs herunterzuladen.

ελληνικά

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τη σελίδα www.alfalaval.com/bhe-manuals, για να κατεβάσετε μια έκδοση του εγχειριδίου στην τοπική σας γλώσσα.

Español

Utilice el código QR o visite www.alfalaval.com/bhe-manuals para descargar una versión del manual en el idioma local.

Eesti

Kasutusjuhendi kohaliku keeleversiooni allalaadimiseks kasutage QR-koodi või külastage aadressi www.alfalaval.com/bhe-manuals.

Suomi

Käytä QR-koodia tai avaa osoite www.alfalaval.com/bhe-manuals, niin voit ladata käyttöohjeen paikallisella kielellä.

Français

Utilisez le QR-code ou rendez-vous sur le site www.alfalaval.com/bhe-manuals, pour télécharger une version du manuel dans la langue locale.

Hrvatski

Upotrijebite QR kod ili posjetite www.alfalaval.com/bhe-manuals ako želite preuzeti verziju priručnika na lokalnom jeziku.

Magyar

Használja a QR-kódot, vagy látogasson el a www.alfalaval.com/bhe-manuals webhelyre a kézikönyv helyi nyelvű változatának letöltéséhez.

Italiano

Utilizzate il codice QR o visitate il sito www.alfalaval.com/bhe-manuals per scaricare una versione del manuale nella lingua locale.

日本語

コード、または www.alfalaval.com/bhe-manuals、現地語版のマニュアルをダウンロードすることができます。

한국어

코드를 사용하거나 www.alfalaval.com/bhe-manuals 에서 사용 설명서의 해당 언어 버전을 다운로드 하십시오.

Lietuvos

Naudokite greitojo atsako (QR) kodą arba apsilankykite www.alfalaval.com/bhe-manuals, kad atsisiųstumėte vadovo vietos kalbos versiją.

Latvijas

Lai lejupielādētu rokasgrāmatas versiju vietējā valodā, izmantojiet QR kodu vai apmeklējiet www.alfalaval.com/bhe-manuals.

Nederlands

Gebruik de QR-code, of bezoek www.alfalaval.com/bhe-manuals om een handleiding in een andere taal te downloaden.

Norsk

Brug QR-koden, eller gå til www.alfalaval.com/bhe-manuals for å laste ned en versjon av håndboken på et lokalt språk.

Polski

Aby pobrać instrukcję w innej wersji językowej, zeskanuj kod QR lub otwórz stronę www.alfalaval.com/bhe-manuals.

Português

Utilize o código QR ou visite www.alfalaval.com/bhe-manuals para descarregar uma versão do manual na língua local.

Português do Brasil

Use o QR ou visite www.alfalaval.com/bhe-manuals para baixar uma versão do manual no idioma local.

Românesc

Utilizați codul QR sau vizitați www.alfalaval.com/bhe-manuals pentru a putea descărca o versiune a manualului în limba dumneavoastră.

Русский

Чтобы загрузить руководство на другом языке, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке www.alfalaval.com/bhe-manuals.

Slovenski

Če želite prenesti lokalno jezikovno različico priročnika, uporabite kodo QR ali obiščite spletno stran www.alfalaval.com/bhe-manuals.

Slovenský

Použite QR kód alebo navštívte stránku www.alfalaval.com/bhe-manuals a stiahnite si verziu príručky v miestnom jazyku.

Svenska

Använd QR-koden eller besök www.alfalaval.com/bhe-manuals för att hämta en lokal språkversion av bruksanvisningen.

中国

请使用二维码或访问 www.alfalaval.com/bhe-manuals，以下载本地语言版本的手册。

Obsah

1	Predslov	7
1.1	Účel použitia	7
1.2	Predchádzajúce znalosti	7
1.3	Záručné podmienky	7
1.4	Súlad so životným prostredím	7
2	Dôležité bezpečnostné	9
2.1	Bezpečnostné hľadiská	9
2.2	Definície výrazov	9
2.3	Osobné ochranné prostriedky	10
3	Opis	11
3.1	Funkcia	11
3.2	Typové štítky	11
4	Inštalácia	13
4.1	Rozbalenie	13
4.2	Zdvíhanie	13
4.3	Požiadavky	14
4.4	Montáž	16
4.5	Montáž - všeobecne	18
4.6	Inštalácia ako výparník alebo kondenzátor	20
4.7	Skúška tesnosti	21
5	Prevádzka	23
5.1	Spúšťanie	23
5.2	Zariadenie v prevádzke	24
5.3	Odstavovanie z prevádzky	27
6	Údržba	29
6.1	Všeobecné pokyny na údržbu	29
6.2	Čistenie na mieste	29
7	Detekcia porúch	31
7.1	Problémy s tlakovou stratou	31
7.2	Problémy s prenosom tepla	32
8	Skladovanie	33

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdna.

1 Predslov

V tomto návode sú uvedené informácie potrebné na inštaláciu, obsluhu a vykonávanie údržby výmenníka tepla.

1.1 Účel použitia

Výmenník tepla je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky širokej škály aplikácií s požiadavkou prenosu tepla, ako je chladenie a vykurovanie domácností, priemyselné ohrievanie a chladenie a výrobný priemysel.

1.2 Predchádzajúce znalosti

Výmenník tepla smú obsluhovať len osoby, ktoré sa oboznámili s pokynmi uvedenými v tomto návode a ktoré majú znalosti o procese. Toto zahŕňa aj znalosť opatrení týkajúcich sa médií, tlakov, teplôt v výmenníku tepla ako aj osobitných bezpečnostných opatrení týkajúcich sa procesu.

Údržbu a inštaláciu výmenníka tepla smú vykonávať len osoby, ktoré majú znalosti a povolenie v súlade s miestnymi predpismi. Týka sa to aj vykonávania prác ako je pripájanie potrubí, zváranie a údržba.

V prípade údržbárskych prác, neopísaných v tomto návode, kontaktujte zástupcu spoločnosti Alfa Laval.

1.3 Záručné podmienky

Pokiaľ to nie je písomnou dohodou upravené inak, platí štandardná záruka spoločnosti Alfa Laval.

1.4 Súlad so životným prostredím

Spoločnosť Alfa Laval sa usiluje vykonávať svoje činnosti čo najčistejšie a najefektívnejšie. Pri vývoji, konštrukcii, výrobe, poskytovaní služieb a predaji produktov spoločnosti sa do úvahy berú aj environmentálne aspekty.

Spájkované doskové výmenníky tepla (BHE) sa skladajú z dosiek z nehrdzavejúcej ocele, prvkov rámu a pripojovacích hrdiel z nehrdzavejúcej alebo uhlíkovej ocele. Spájkovací materiál pozostáva z medi alebo niklu. Skrutky z nehrdzavejúcej alebo uhlíkovej ocele s rôznou povrchovou úpravou sú zvyčajne privarené k produktu. Okrem toho môžu byť na požiadanie nainštalované nohy a závesné oká

Rozbalenie

Obalový materiál pozostáva z dreva, plastov, kartónových škatúl a v niektorých prípadoch aj z kovových pásov.

Obalové materiály môžu byť podľa miestnej legislatívy opakovane použité, recyklované alebo použité na rekuperáciu energie.

Likvidácia

Výmenníky tepla sa musia recyklovať v súlade s platnou miestnou legislatívou. Do úvahy sa musia zobrať a správnym spôsobom spracovať všetky nebezpečné zvyšky prevádzkovej kvapaliny. Ak máte pochybnosti alebo ak chýbajú miestne predpisy, obráťte sa na lokálneho zástupcu spoločnosti Alfa Laval.

Zakázané látky

Všetky výmenníky tepla sú v súlade s nariadením REACH (registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemikálií) a smernicou RoHS.

2 Dôležité bezpečnostné

2.1 Bezpečnostné hľadiská

Doskový výmenník tepla sa musí používať a udržiavať v súlade s pokynmi spoločnosti Alfa Laval uvedenými v tomto návode. Nesprávna manipulácia s doskovým výmenníkom tepla môže mať vážne následky a môže viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Spoločnosť Alfa Laval nebude zodpovedať za žiadne škody ani ujmu na zdraví, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Doskový výmenník tepla sa musí používať v súlade so špecifikovanou konfiguráciou materiálu, typov médií, teplôt a tlaku pre konkrétny doskový výmenník tepla.

2.2 Definície výrazov



VAROVANIE Typ nebezpečenstva

Slovo VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite, môže spôsobiť usmrtenie alebo vážne poranenie.



VÝSTRAHA Typ nebezpečenstva

Slovo UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite, môže spôsobiť mierne alebo stredne ťažké poranenie.



POZNÁMKA

Slovo POZNÁMKA signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite, môže spôsobiť poškodenie majetku.



Bezpečnosť

2.3 Osobné ochranné prostriedky

Ochranná obuv

Obuv s vystuženou špičkou na minimalizáciu zranení nôh spôsobených padajúcimi predmetmi.



Ochranná prilba

Akákoľvek prilba určená na ochranu hlavy pred náhodným ublížením na zdraví.



Ochranné okuliare

Tesne priliehajúce okuliare na ochranu očí pred nebezpečenstvom.



Ochranné rukavice

Rukavice, ktoré chránia ruku pred nebezpečenstvom.




Bezpečnosť

3 Opis

3.1 Funkcia

Výmenník tepla pozostáva zo súpravy vlnitých kovových dosiek s otvormi pre vstup a výstup dvoch oddelených kvapalín. Prenos tepla medzi týmito dvomi kvapalinami prebieha prostredníctvom dosiek.

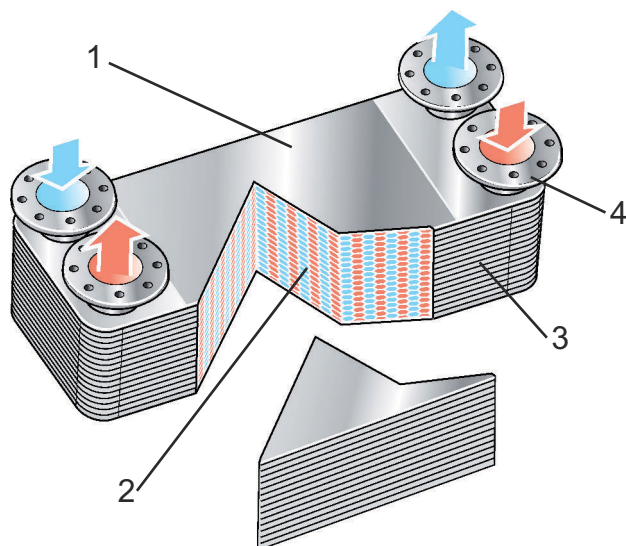

Obrázok č. 1: Funkcia: Krycia doska (1), zvlnené dosky (2), tesnenie (3) a otvory (4).

3.2 Typové štítky



VAROVANIE Riziko poškodenia zariadenia.

Na typovom štítku sú uvedené maximálne pracovné tlaky a teploty.

Projektové teploty sa vzťahujú na teplotu materiálu dosky. V prípade doskových výmenníkov tepla plyn-kvapalina (výrobky GL a GLX) môže vstupná teplota plynu prekročiť projektové teploty za predpokladu, že teplota a prietok dosahujú dostatočné hodnoty. Vstupná teplota plynu a prietok musia zodpovedať údajom na karte s teplotnými údajmi, ktorú poskytuje spoločnosť Alfa Laval pre konkrétnu inštaláciu.

Na typovom štítku je uvedený typ produktu, výrobné číslo a rok výroby, ako aj údaje o tlakovej nádobe v súlade s príslušným kódom tlakovej nádoby. Typový štítok je pripevnený na kryciu dosku (zvyčajne na tej istej strane ako pripojovacie hrdlá).

Typové štítky sa líšia v závislosti od spôsobu posudzovania tlakovej nádoby.

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdna.

4 Inštalácia

Všetky spájkové jednotky, na ktoré sa vzťahuje certifikácia Schéma schválenia podľa predpisov o vode (Water Regulations Approval Scheme – WRAS) sú schválené až do 100 °C na strate Teplej úžitkovej vody (Domestic Hot Water – DHW).

4.1 Rozbalenie


Balenie s výmenníkom tepla opatrne otvorte. Skontrolujte, či sú zahrnuté všetky položky podľa špecifikácií a či sú všetky časti bez poškodení.

Pred montážou výmenníka tepla zložte z pripojovacích hrdiel plastové zátky alebo kryty.

4.2 Zdvíhanie

VAROVANIE


Výmenník nikdy nezdvíhajte len za pripojovacie hrdlá alebo svorníky. Na zdvíhanie použite popruhy a umiestnite ich tak, ako na nasledujúcom obrázku.

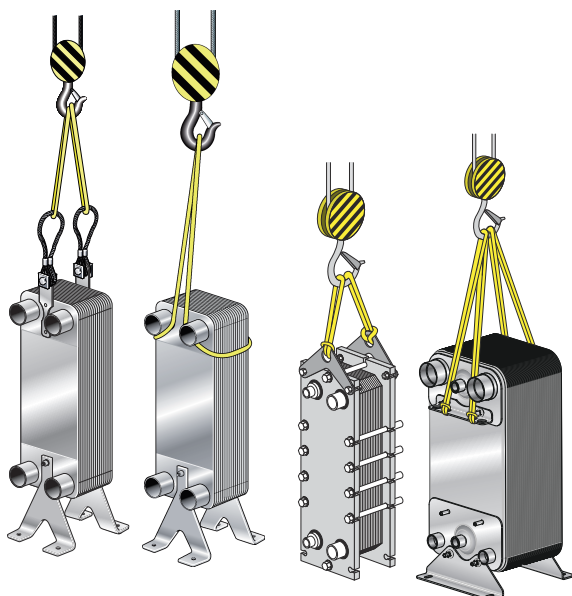

Obrázok č. 2: Príklady zdvíhania.

POZNÁMKA

Pri použití závesných ôk udržiavajte uhol popruhov čo najbližšie k 90°, ale nikdy nie menej ako 60°.

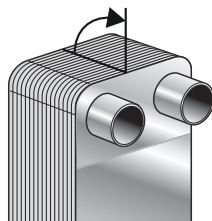


VAROVANIE

Aby ste zabránili ujme na zdraví, pri zdvíhaní postupujte opatrne a držte bezpečnú vzdialenosť od výmenníka tepla.

VAROVANIE

Tepla s veľkými zväzkami dosiek sa bez závesných ôk zdvíhajú veľmi ťažko, pretože ťažisko výmenníka tepla môže spôsobiť jeho veľké naklonenie. Ak máte pochybnosti, použite závesné oká.

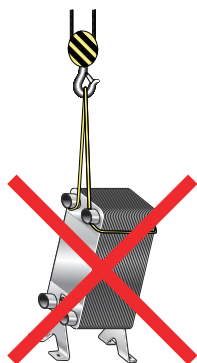

4.3 Požiadavky

VAROVANIE

Výmenník tepla musí byť namontovaný a prevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

VÝSTRAHA

Počas manipulácie s výmenníkom tepla je potrebné nosiť ochranné rukavice, aby ste zabránili poraneniám rúk zapríčinených ostrými okrajmi.

POZNÁMKA

Pri použití v chladiacich okruhoch sú používané údaje pre normálne chladivá, tzn. HFC a HCFC, pokiaľ nie je stanovené inak. Použitie výmenníka s horľavými, toxickými alebo nebezpečnými kvapalinami (napr. uhľovodíkmi), musí byť vždy vopred konzultované s výrobcom. Pri manipulácii s takými kvapalinami sa musia dodržiavať relevantné bezpečnostné pravidlá. Ďalšie informácie získate na internetových stránkach dodávateľa.


Základy

Jednotku nainštalujte na základoch, ktoré jej poskytnú dostatočnú oporu.

Ochrana proti zaťaženiám na pripojovacích hrdlách počas prevádzky

Potrubie musí byť dobre uchytené, aby sa na výmenník tepla počas prevádzky neprenášali žiadne zaťaženia. Pozri aj [Montáž](#) na strane 16.


Zaťaženia pripojovacích hrdiel počas inštalácie

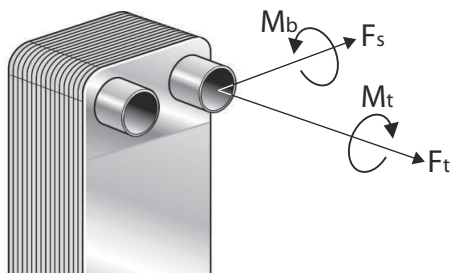

Obrázok č. 3: Zaťaženia pripojovacích hrdiel.

Vzhľadom k definíciám na obrázku by zaťaženia počas inštalácie nemali prekročiť obmedzenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Maximálne odporúčané zaťaženia pripojovacích hrdiel počas inštalácie

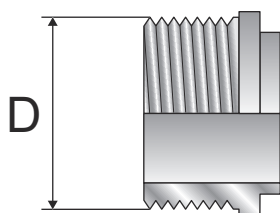

Obrázok č. 4: Vonkajší priemer hrdla (D).


Tabuľka č. 1: Maximálne odporúčané zaťaženia pripojovacích hrdiel počas inštalácie

Vonkajší priemer, mm (inch)	Ťahová sila	Ohybový moment	Strihová sila ¹	Krútiaci moment
	F_t , kN (lbf)	M_b , Nm (lbf*ft)	F_a , kN (lbf)	M_t , Nm (lbf*ft)
15 - 28 (0,6 - 1,1 palca)	2,4 (539)	14 (10,3)	0,7 (157)	38 (28,0)
29 - 35 (1,1 - 1,4 palca)	4,0 (899)	45 (33,2)	1,2 (269)	120 (88,5)
36 - 45 (1,4 - 1,8 palca)	6,5 (1461)	110 (81,1)	2,5 (562)	240 (177,0)
46 - 55 (1,8 - 2,2")	7,0 (1573)	120 (88,5)	4,8 (1079)	440 (324,5)
56 - 76 (2,2 - 3,0")	12,0 (2697)	250 (184,4)	5,2 (1169)	600 (442,5)
77 - 99 (3,0 - 3,9")	13,0 (2922)	310 (228,6)	5,8 (1303)	1200 (885,0)
100 - (3,9 palca -)	28,0 (6294)	800 (590)	5,8 (1303)	2500 (1843)

¹ Pri výpočte strihovej sily (F_s) sa predpokladá, že sila pôsobí na konci najdlhšieho štandardného pripojovacieho hrdla.

4.4 Montáž

Výmenník tepla odporúčame namontovať na podlahu, na nohy alebo na stenu.

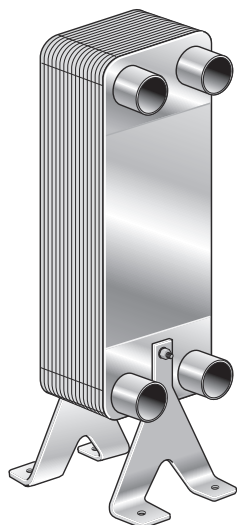

Väčšie výmenníky tepla majú byť zaistené montážnymi oporami (objednanými ako príslušenstvo), určenými pre konkrétny výmenník tepla, alebo zaistené popruhmi, či montážnymi skrutkami.


! POZNÁMKA

Bez ohľadu na metódu montáže minimalizujte zaťaženie rúrok pri montáži.

Maximálne ťahovacie momenty montážnych skrutiek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Rozmer skrutky	Krútiaci moment	
	Nm	lbf*ft
M5	2,3	1,7
M6	3,8	2,8
M8	9,5	7,0
M8 (Veľmi malé jednotky)	8,0	5,9
M10	19,0	14,0
M12	33,0	24,3
UNC 1/4 palca	3,8	2,8
UNC 5/16 palca	8,6	6,4
UNC 3/8 palca	15,6	11,5

V systéme s pevnými rúrkami môžu byť malé výmenníky tepla zavesené priamo na potrubie. Na zabránenie vibráciám použite „antivibračnú montáž“ podľa nasledujúceho obrázka.

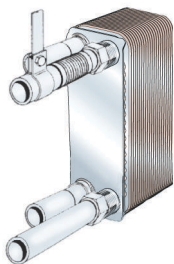


Odporúčania pre výrobky GL

Výmenník tepla odporúčame namontovať na podlahu, na nohy alebo na stenu. Výmenník tepla môže byť inštalovaný horizontálne alebo vertikálne.

! POZNÁMKA

Pre kondenzačné aplikácie sa odporúča inštalovať jednotku vertikálne s prútokom plynu zhora nadol. Výstup kondenzátu musí byť v najnižšom bode, aby sa zabránilo hromadeniu kondenzátu vo výmenníku tepla.

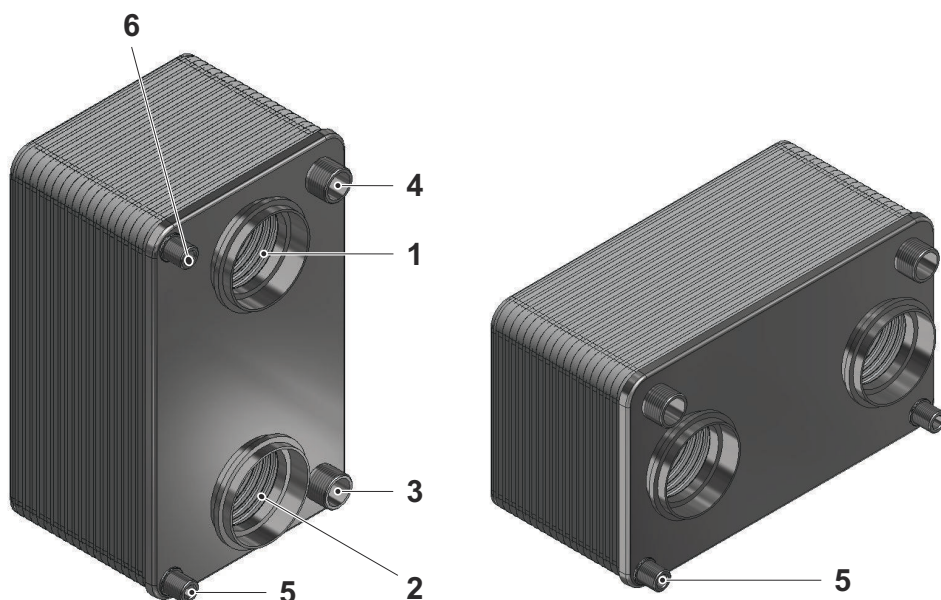


1. Prívod plynu
2. Vývod plynu
3. Prívod vody
4. Vývoj vody
5. Výtokové potrubie kondenzátu
6. Vývod CIP

! POZNÁMKA

Pri kondenzačných aplikáciách s jednotkami GLX musí byť inštalácia vertikálna s prúdom plynu zhora nadol, aby sa kondenzát zhromažďoval pod výmenníkom tepla.

! POZNÁMKA

Ak majú jednotky GLX fungovať správne, bude potrebné vonkajšie puzdro.

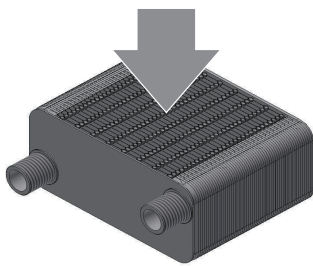

4.5 Montáž - všeobecne

VAROVANIE

Poistné ventily musia byť nainštalované v súlade s predpismi pre tlakové nádoby.


POZNÁMKA

Pred pripojením akéhokoľvek potrubia sa uistite, že zo systému boli odstránené všetky cudzie predmety.

Pri montáži doskového výmenníka tepla sa musí použiť zariadenie, ktoré ho chráni pred tlakmi a teplotami, ktoré sú mimo schválených minimálnych a maximálnych hodnôt, uvedených na typovom štítku.

Pri riziku vibrácií nainštalujte antivibračné uchytenia podľa obrázku pre systém s pevnými rúrkami v časti [Montáž](#).

Výmenník tepla je normálne pripojený tak, že médium tečie cez výmenník tepla v opačnom smere (v protiprúde) a vo väčšine prípadov sú takto zabezpečené najlepšie charakteristiky prenosu tepla.

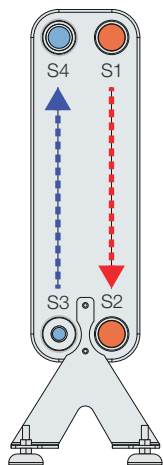

Pri inštalácii vezmite do úvahy riziko vzniku požiaru, t.j. majte na pamäti bezpečnú vzdialenosť od horľavých látok.


Pripojenia

Pri použití horľavého chladiva sa musia použiť spájkované alebo zvárané spoje.

Pripojovacie hrdlá so závitom – pri pripájaní rúrky použite momentový kľúč a dodržte stanovené limity. Pozrite si tabuľku „Maximálne odporúčané zaťaženia pripojenia počas inštalácie“ v časti [Požiadavky](#).

Spájkované pripojenia – všetky povrchy dôkladne očistite a odmastite. Použite správnu teplotu spájkovania a spájku na kov.

Zvárané pripojenia – kvôli minimalizácii vplyvu tepla výmenníka tepla odporúčame použiť metódy zvarovania TIG alebo MIG. Príprava na zváranie: Obrúste vnútornú a vonkajšiu časť rúrky a ak je skosená, tak aj skosenú hranu aspoň 25 mm od konca rúrky a dovnútra. Týmto zabránite kontaminácii medi v oblasti zvarovania, čo by mohlo spôsobiť prasknutie zvaru.

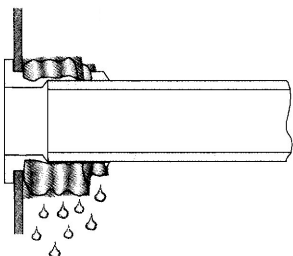

! POZNÁMKA

Pred pripojením výmenníka tepla k systému si premyslite nastavenie ventilov a prístupové miesta, aby boli pripravené napríklad na čistenie.

! POZNÁMKA

Pri spájkovaní alebo zváraní chráňte výmenník tepla pred prehriatím obalením pripojovacieho hrdla kúskom vlhkej handričky. Nadmerné teplo by mohlo roztaviť vnútorný spájkovací kov vo výmenníku tepla.

4.6 Inštalácia ako výparník alebo kondenzátor


Pri aplikáciách, v ktorých dochádza ku zmene skupenstva média, musí byť výmenník tepla nainštalovaný vo vertikálnej polohe.

Použitie ako výparník – na obrázku A je zobrazená inštalácia výparníka, keď pripojenie môže byť z prednej alebo zadnej strany. Na obrázku B je zobrazený kondenzátor.

- Použite termostat, ktorý zabráni zamrznutiu a signalizáciu prietoku, aby sa zabezpečil rovnaký prietok pred spustením, pri prevádzke a aspoň dve minúty po vypnutí kompresora.
- Zabráňte „vyčerpaniu“, tzn. vyprázdneniu výparníka tým, že by po vypnutí okruhu pracoval kompresor tak dlho, pokým by sa nedosiahol prednastavený tlak chladiva. Teplota by mohla poklesnúť pod bod tuhnutia nemrznúcej zmesi a mohlo by dôjsť k poškodeniu výparníka.
- Použite spínač prietoku a nízkotlakový spínač.
- Zabezpečte, aby prietokovým spínačom pretekala len kvapalina z výmenníka tepla. Nízkotlakový spínač by mal zabezpečiť pokles tlaku minimálne 5 – 10 kPa (0,73 – 1,45 PSI).

Výmenník tepla s integrovaným systémom distribúcie chladiva by sa mal namontovať s rozdeľovačom chladiva v spodnej časti.

Typická inštalácia výmenníka s jedným okruhom:

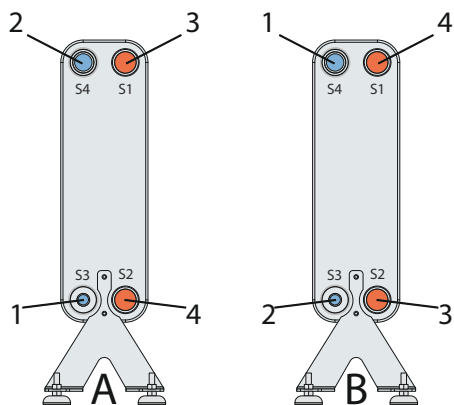


Obrázok č. 5: Jeden okruh: A výparník, B kondenzátor. 1. Vstup chladiva 2. Výstup chladiva 3. Vstup vody/roztoku 4. Výstup vody/roztoku

Pri výparníku by rúrka medzi expanzným ventilom a vstupom chladiva mala byť priama (v dĺžke aspoň 150 mm / 5,9 palca). Na rúrke medzi expanzným ventilom a vstupom chladiva sa vyhnite použitiu kolien.

Výmenník tepla môže byť s jedným alebo s dvomi okruhmi. Smer prúdenia vo výmenníku tepla s jedným okruhom je zvyčajne paralelný, a vo výmenníku tepla s dvomi okruhmi môže byť diagonálny alebo paralelný. Dbajte na správnu inštaláciu výmenníka tepla podľa aktuálneho smeru prúdenia pre daný výmenník. Podrobné informácie o smere prúdenia sú uvedené na typovom štítku.

Pripojovacie hrdlá sa môžu nachádzať na prednej alebo zadnej strane výmenníka tepla. Typická inštalácia dvojokruhového výmenníka tepla ako výparníka:

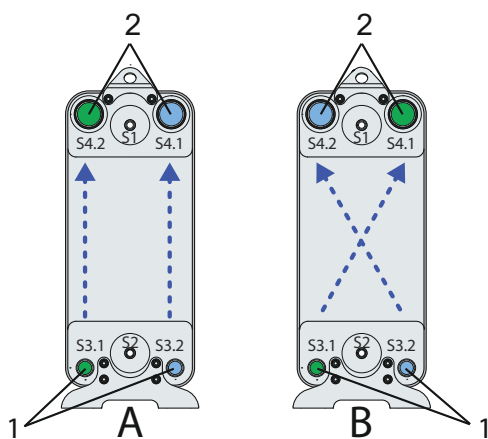

Obrázok č. 6: Dvojitý okruh: A je paralelný prietok, B je diagonálny prietok. 1. Vstup chladiva 2. Výstup chladiva Vstup a výstup vody/nemrznúcej zmesi sa zvyčajne umiestňuje na zadnú stranu.

4.7 Skúška tesnosti

Pred uvedením výmenníka tepla do prevádzky vykonajte skúšku tesnosti spojov.

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdna.

5 Prevádzka

5.1 Spúšťanie

! POZNÁMKA


Pokiaľ je do systému zapojených viac čerpadiel, uistite sa, že viete, ktoré sa má zapnúť najskôr.

! POZNÁMKA

Nastavenie prietoku vykonávajte opatrne, aby nedochádzalo k vodným tlakovým rázom.

Hydrodynamický ráz je krátkodobý výrazný nárast tlaku, ktorý sa môže objaviť počas spúšťania alebo odstavovania systému a ktorý spôsobuje, že kvapaliny sa pohybujú v potrubí ako vlna pri rýchlosti zvuku. Toto môže spôsobiť značné škody na zariadení.

- 1 Skontrolujte, či je uzatvárací ventil (2) zatvorený medzi čerpadlom a jednotkou, ktorá riadi prietok v systéme. Vstupné ventily (2, 3) pre obe kvapaliny by mali byť uzatvorené, výstupné ventily (1, 4) otvorené a odvzdušňovacie ventily (5, 6) uzatvorené.

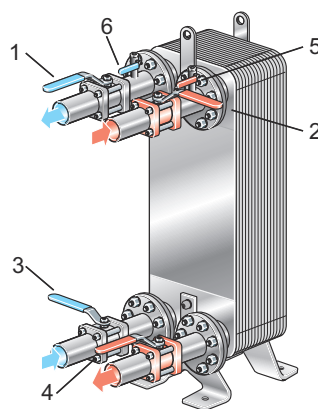

- 2 Ak je použitý výstupný ventil (4), uistite sa, že je celkom otvorený.
- 3 Otvorte ventil odvzdušnenia (5) a spust'ite čerpadlo.
- 4 Pomaly otvárajte vstupný ventil (2).
- 5 Pokiaľ je vytlačený všetok vzduch, zavrite ventil odvzdušnenia (5).
- 6 Opakujte kroky 1–5 pre ostatné médiá.

5.2 Zariadenie v prevádzke

POZNÁMKA

Zmeny prietoku vykonávajte pomaly, aby bol systém chránený pred náhlymi a prudkými zmenami teploty a tlaku.

Počas prevádzky kontrolujte, či:

- vstupné teploty nepresahujú limity uvedené na typovom štítku.
- na spojoch nedochádza k úniku.

Ak je so spoločnosťou Alfa Laval dohodnuté, že vstupná teplota plynu pre doskový výmenník tepla plyn-kvapalina môže prekročiť teplotu uvedenú na typovom štítku, skontrolujte, či majú teplota a prietok chladiva správne hodnoty. Teplota chladiva sa nesmie zvýšiť a/alebo prietok chladiva nesmie klesnúť oproti hodnotám uvedeným na karte s teplotnými údajmi.

Ochrana pred zaťažením pripojovacích hrdiel

Uistite sa, že je výmenník tepla upevnený, aby sa zabránilo alebo minimalizovalo zaťaženie pripojovacích hrdiel počas prevádzky.

Ochrana proti zamrznutiu

Myslite na riziko zamrznutia pri nízkych teplotách. Výmenníky tepla, ktoré nie sú v prevádzke, by v prípade, že existuje riziko zamrznutia, mali byť vypustené a vysušené.

Výmenníky tepla, ktoré pracujú pri teplotách pod bodom mrazu, musia byť riadne izolované izoláciou tesne pri povrchu výmenníka tepla, aby sa zabránilo zamŕzaniu vlhkého vzduchu. Bližšie informácie žiadajte od zástupcu spoločnosti Alfa Laval.

POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškodeniu výmenníka tepla v dôsledku zamrznutia, do média sa musí pridať nemrznúca kvapalina - pokiaľ prevádzková teplota poklesne pod 5 °C alebo pokiaľ je vyparovacia teplota nižšia ako 1 °C.

Ochrana proti upchaniu

Ako ochranu proti možnému zanášaniam cudzími časticami používajte filter. Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa maximálnej veľkosti častíc, poraďte sa so zástupcom spoločnosti Alfa Laval.

Ochrana pred prehriatím a varom

VAROVANIE

Uistite sa, že tlak na vývode chladiacej kvapaliny je dostatočne vysoký, aby nedošlo k varu.

Pred vstupom horúceho plynu do výmenníka tepla musí mať výmenník tepla vždy zabezpečenú kompletnú cirkuláciu chladiacej kvapaliny.

Ochrana proti tepelnej alebo tlakovej únave

Náhle teplotné a tlakové zmeny môžu spôsobiť únavové poškodenie výmenníka tepla. Preto je potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti, aby sa zabezpečilo, že výmenník tepla bude pracovať bez kolísania tlakov a teplôt.

VAROVANIE

Výmenník tepla nie je určený na použitie v cyklických procesoch, poraďte sa so zástupcom spoločnosti Alfa Laval.

- Teplotné snímače dajte čo možno najbližšie k výstupu z výmenníka tepla.
- Zvoľte také ventily a regulačné vybavenie, ktoré zaistí stabilitu teplôt/tlakov vo výmenníku tepla.
- Aby nedochádzalo k vodnému tlakovému rázu, nesmú byť použité rýchlo sa uzatvárajúce ventily, napr. ventily zapnutý/vypnutý.
- V automatizovaných inštaláciách sa musí naprogramovať spúšťanie a zastavovanie čerpadiel a pohonov ventilov tak, aby amplitúda, zmeny a kolísanie tlaku boli čo najmenšie.

Ochrana proti korózii

VÝSTRAHA

Vo výmenníku tepla nepoužívajte deionizovanú vodu, pretože toto médium môže chemicky ovplyvniť medenú spájkou.

Výmenník tepla nepoužívajte v inštaláciách s pozinkovanými rúrkami, ktoré by mohli chemicky alebo elektrochemicky reagovať s nehrdzavejúcou oceľou a medenou spájkou.

POZNÁMKA

Meď môže v inštaláciách so zmiešanými materiálmi spôsobovať koróziu.

VÝSTRAHA

Vyhňte sa použitiu čpavku alebo iných kvapalín, ktoré by mohli spôsobiť koróziu nehrdzavejúcej ocele alebo medi.

Odporúčané limity pre chloridové ióny Cl⁻ pri pH 7,5 ^{1 2}

	Zliatina AISI 304	Zliatina AISI 316
pri 25 °C / 77 °F	100 ppm	1000 ppm
pri 65 °C / 149 °F	50 ppm	200 ppm
pri 80 °C / 176 °F	20 ppm	100 ppm

¹ Koróziu môžu spôsobiť aj halogény, t. j. bromidy a flouridy.

² Nižšia hladina chloridových iónov môže spôsobiť koróziu v dôsledku iných faktorov.

Izolácia

Ak sa výmenník tepla bude používať pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách, na zabránenie úrazom vykonajte ochranné opatrenia - napríklad výmenník zaizolujte. Dbajte na dodržiavanie miestnych predpisov.

Ako príslušenstvo sú k dispozícii izolácie na ohrev a chladenie.

Buďte si vedomí, že teplotné obmedzenia izolácie a výmenníka tepla môžu byť odlišné.

5.3 Odstavovanie z prevádzky

POZNÁMKA

Pokiaľ je do systému zahrnutých viac čerpadiel, uistite sa, že viete, ktoré je potrebné vypnúť ako prvé.

- 1 Pomaly znižujte prietok, aby nedochádzalo k vodným rázom.
- 2 Po uzatvorení ventilu vypnite čerpadlo.
- 3 Opakujte kroky 1–2 pre ostatné médiá.
- 4 Ak má byť výmenník vypnutý na dlhší čas, je potrebné ho vypustiť.

Výmenník rovnako vypúšťajte v prípade, že je proces zastavený a okolitá teplota je nižšia ako bod tuhnutia média. Podľa spracovávaného média zvážte prepláchnutie a vysušenie výmenníka tepla a jeho rozvodov.

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdna.

6 Údržba

Charakteristiky výmenníka tepla sa môžu zlepšiť jeho čistením. Intervaly čistenia závisia od viacerých faktorov, napr. od typu média a prevádzkových teplôt.

6.1 Všeobecné pokyny na údržbu

Materiál dosiek

Aj nehrdzavejúca oceľ môže korodovať. Nebezpečné sú chloridové ióny.

Nepoužívajte roztoky obsahujúce soli chloridov ako je napr. NaCl a najškodlivejší CaCl².

Chlór ako inhibítor rastu

! POZNÁMKA

Chlór, ktorý sa bežne používa ako inhibítor zarastania v chladiacich vodných okruhoch, znižuje koróznú odolnosť nehrdzavejúcej ocele.

Chlór napáda pasívnu vrstvu týchto ocelí, a robí ich tak náchylnejšími na koróziu. Závisí to na dobe pôsobenia a koncentrácii chlóru.

V každom prípade, keď sa pri používaní výmenníka tepla nedá vyhnúť použitiu chlóru, poraďte sa so zástupcom spoločnosti Alfa Laval.

6.2 Čistenie na mieste

Zariadenie na čistenie na mieste (CIP) umožňuje vyčistiť výmenník tepla.



CIP slúži na:

- Pravidelné používanie CIP pomáha rozpúšťaním nečistôt obnovovať pôvodné tepelné charakteristiky zariadenia.
- Pasívny účinok procedúry CIP pomáha udržiavať pôvodnú odolnosť materiálu dosiek voči korózii.

Postupujte podľa pokynov na použitie zariadenia CIP.

Pri výbere vhodného zariadenia CIP sa poraďte so zástupcom spoločnosti Alfa Laval.

Podrobné informácie týkajúce sa čistiacich kvapalín a postupov nájdete v príručke postupov čistenia spoločnosti Alfa Laval.

Typ čistenia:

- Čistenie výrobkom AlfaCaus odstraňuje organické usadeniny. Počas procedúry je dôležité regulovať hodnotu pH, ktorej odporúčaná hodnota je 7,5 – 10. Vyššie hodnoty pH zvyšujú riziko oxidácie medi.
- AlfaNeutra pre neutralizáciu čistiacich kvapalín pred ich vypustením a prepláchnutie jednotky pitnou vodou.
- Čistenie výrobkom AlfaPhos odstraňuje anorganické usadeniny, napríklad vápenec.

Po čistení dôkladne prepláchnite systém čerstvou vodou.

 VAROVANIE

Pri práci s čistiacimi prostriedkami používajte vhodné ochranné pomôcky, napr. bezpečnostnú obuv, bezpečnostné rukavice a prostriedky na ochranu očí.



 VAROVANIE

Korozívne čistiace kvapaliny môžu spôsobiť vážne poranenie pokožky a očí



 VÝSTRAHA

Uistite sa, že spracovanie zvyškov po použití čistiacich kvapalín je v súlade s miestnymi predpismi pre životné prostredie.

7 Detekcia porúch

7.1 Problémy s tlakovou stratou

Ak sa tlaková strata zvýšila.

Opatrenie	
1. Skontrolujte, či sú všetky ventily vrátane spätných klapiek otvorené. • Zmerajte tlak a prietok priamo pred vstupom a za výstupom z výmenníka tepla. Pre viskózne médium používajte membránový manometer s priemerom najmenej 30 mm. • Ak to je možné, zmerajte prietok alebo ho odhadnite. U malých prietokov môže stačiť vedro a hodinky ukazujúce sekundy. Pre vyššie prietoky použite prietokomer.	
Postup nápravy	
ÁNO	-
NIE	-

Opatrenie	
2. Porovnajte zistenú tlakovú stratu pri stanovenom/vyšpecifikovanom prietoku (pozri technickú špecifikáciu). Je tlaková strata vyššia ako uvádzaná?	
Postup nápravy	
ÁNO	Skontrolujte teplotný program, pozri krok 3
NIE	Pokiaľ tlaková strata zodpovedá špecifikácii, nie je potrebné vykonávať žiadne opatrenia. Ak je tlaková strata nižšia ako je v špecifikácii, potom čerpadlo pravdepodobne nemá dostatočný výkon alebo bolo chybné vykonané meranie hodnôt. Pozri návod na obsluhu čerpadla.

Opatrenie	
3. Skontrolujte hodnoty teplomera. Zodpovedajú zistené hodnoty špecifikácii?	
Postup nápravy	
ÁNO	Plocha tepelnej výmeny je pravdepodobne dostatočne čistá, ale vstup do výmenníka tepla môže byť upchatý predmetmi. Skontrolujte vstupný otvor.
NIE	Prestup tepla evidentne poklesol pod špecifikované hodnoty, dôvodom sú nánosy na ploche tepelnej výmeny, ktoré súčasne zvyšujú aj tlakovú stratu, pretože dochádza ku zníženiu prietokového prierezu. Pokiaľ je k dispozícii systém na čistenie na mieste (CIP), postupujte podľa pokynov na jeho použitie a odstráňte nánosy.

7.2 Problémy s prenosom tepla

Množstvo prenášaného tepla klesá.

Činnosť	
1. Zmerajte teploty na vstupoch a výstupoch. Pokiaľ je to možné, zmerajte tiež prietok oboch médií. Prínajmenšom na jednom médiu je potrebné odmerať obe teploty a prietok. • Výpočtom skontrolujte, či prenášané množstvo tepla zodpovedá špecifikácii. • Pokiaľ je potrebná vyššia presnosť, bude nutné použiť laboratórne teplomery s presnosťou na desatinu 0,1 °C a tiež použiť čo najlepšie dostupné zariadenie na meranie prietoku. Pokleslo množstvo preneseného tepla pod hodnoty v špecifikácii?	
Postup nápravy	
ÁNO	Vyčistite plochu tepelnej výmeny. Použite systém na čistenie na mieste (CIP).
NIE	-

8 Skladovanie

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, spoločnosť Alfa Laval dodáva výmenník tepla pripravený na zaradenie do prevádzky. Doskový výmenník tepla ponechajte zabalený, až kým nebude pripravený na inštaláciu.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o skladovaní výmenníka tepla, poraďte sa so zástupcom spoločnosti Alfa Laval.

Pri dlhšom skladovaní udržiavajte výmenník tepla v ochrannom prostredí, mimo vplyvu korozívnych látok a prachu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho vlastnosti.

Počas skladovania chráňte pripojovacie hrdlá plastovými zátkami alebo krytmi.