


アルファラバル SB ミニフロー バルブ

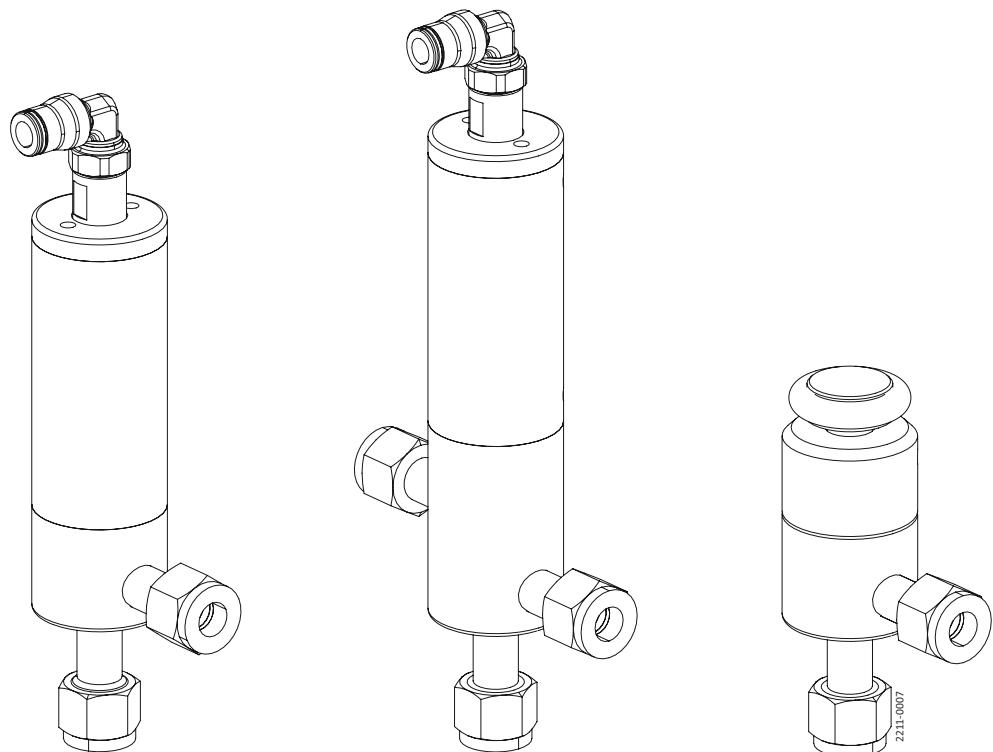

Lit.コード

200007937-2-JA

取扱説明書

発行者:
アルファ・ラバル Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Denmark
+45 79 32 22 00

取扱説明書の原版は英語です

© Alfa Laval 2025-04

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

目次

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 1 | 適合宣言書 | 5 |
| 1.1 | EU 適合宣言書 | 5 |
| 1.2 | UK Declaration of Conformity | 6 |
| 2 | 安全 | 7 |
| 2.1 | 安全標識 | 8 |
| 2.2 | 安全に関する注意事項 | 10 |
| 2.3 | テキストでの警告表示 | 15 |
| 2.4 | 作業員の要件 | 16 |
| 2.5 | リサイクル情報 | 17 |
| 3 | はじめに | 19 |
| 4 | 据付け | 21 |
| 4.1 | 開梱/納品 | 21 |
| 4.2 | 通常の設置 | 21 |
| 4.3 | バルブの取り付け | 21 |
| 4.4 | リサイクル情報 | 24 |
| 5 | 操作 | 25 |
| 6 | メンテナンス | 27 |
| 6.1 | 通常のメンテナンス | 27 |
| 7 | テクニカルデータ | 33 |
| 7.1 | テクニカルデータ | 33 |
| 7.2 | 物理データ | 33 |
| 8 | 予備部品 | 35 |
| 8.1 | 予備部品の注文 | 35 |
| 8.2 | アルファラバルサービス | 35 |
| 8.3 | 保証 - 定義 | 36 |
| 9 | パーツリストと分解図 | 37 |
| 9.1 | ミニフロー バルブ、空気圧式アングル弁 | 37 |
| 9.2 | ミニフロー バルブ、空気圧式切換弁 | 38 |
| 9.3 | ミニフロー バルブ、手動弁 | 39 |

このページは白紙です。

1 適合宣言書

1.1 EU 適合宣言書

指定会社

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

会社名、住所、電話番号

以下の事柄をここに宣言します。

バルブ

名称

SB ミニフロー バルブ

タイプ

が、以下の指令に修正を含めて準拠していることを、ここに宣言いたします。

- 機械指令 2006/42/EC

当技術書類を編集すると授権される人は当ドキュメントの署名者とする。

副社長 衛生液取り扱い部門

製品管理責任者

役職

Mikkel Nordkvist

名称



Kolding、デンマーク

場所

2024-06-01

日付 (XXXX 年 XX 月 XX 日)

署名



文書改訂_01_062024 / この適合宣言は、次の日付の適合宣言に代わるものです 2022-11-17

1.2 UK Declaration of Conformity

指定会社

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

会社名、住所、電話番号

以下の事柄をここに宣言します。

バルブ

名称

SB ミニフロー バルブ

タイプ

が、以下の指令に修正を含めて準拠していることを、ここに宣言いたします。

- The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

以下の代理として署名：アルファ・ラバル、Kolding A/S.

副社長 衛生液取り扱い部門

製品管理責任者

役職

Mikkel Nordkvist

名称



Kolding、デンマーク

場所

2024-06-01

日付 (XXXX 年 XX 月 XX 日)

署名

文書改訂_02_062024



2 安全

最初に読んでください



本取扱説明書は、供給されるアルファ・ラバル製品を取り扱うオペレータおよびサービスエンジニア向けに作成されています。

オペレータは、作業を実行する前、または供給されたアルファ・ラバル製品を使用する前に、供給されたアルファ・ラバル製品の**安全性、設置および操作手順**を読んで理解する必要があります。

指示に従わない場合、深刻な事故が起きるおそれがあります。

この文書では、供給されたアルファ・ラバル製品の正規の使用方法について説明します。アルファ・ラバルは、装置がその他の方法で使用された場合の怪我や損害について、一切の責任を負いません。

本取扱説明書は、供給されたアルファ・ラバル製品の耐用年数のすべての段階で作業を安全に実行するための情報をユーザーに提供することを目的としています。

オペレータは常に最初に**安全性**の章を読む必要があります。これ以降、オペレータは、実行するタスクまたは必要な情報に関連するセクションにスキップできます。

必ずテクニカルデータの章をよくお読みください。

これは、付属のアルファ・ラバル製品の完全な取扱説明書です。

(!) 注意

この取扱説明書の図および仕様は、印刷日時点での有効です。ただし、継続的な改善が当社の方針であるため、当社は事前の通知や義務なしに取扱説明書を変更または修正する権利を留保します。

取扱説明書は英語版がオリジナルの説明書となります。アルファ・ラバルは、誤った翻訳については責任を負いません。疑問がある場合には、英語版が適用されます。

2.1 安全標識

強制措置の標識

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 一般的な強制措置の標識。 |
|  | 取扱指示書を参照してください。 |
|  | 目の保護具 - 安全メガネを使用します。 |
|  | 保護手袋 - 安全手袋を使用します。 |
|  | 保護具 - 安全ヘルメットを着用します。 |
|  | 騒音の大きい環境では耳の保護具 - 防音保護具を使用します。 |
|  | 保護具 - 安全靴を着用します。 |

警告標識

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 一般的な警告。 |
|  | 重量物の場合は、フォークリフトまたは他の産業車両で輸送します。 |
|  | 表面高温で火傷の危険。 |
|  | 切断の危険。 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 腐食性物質。 |
|  | 手を潰す危険。 |

2.2 安全に関する注意事項

取扱説明書のすべての警告の概要を示します。重大な人身事故やアルファ・ラバル製品の損傷を避けるため、以下の指示に特に注意してください。

全般

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>不意の起動や活電部や可動部との接触を防ぐために。</p> <p>必ず安全に電源を遮断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源遮断装置は、必ず遮断して（オフ位置で）ロックします。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

輸送と持ち上げ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>本マニュアルに記載されている以外の方法では絶対に持ち上げたり、吊り上げたりしないでください。</p> <p>輸送中には、必ず常に元の梱包材または類似の梱包材を使用します</p> <p>必ず作業員がリフティング作業の経験者であることを確認します。</p> <p>バルブを取り外す前に、必ず全ての接続が切断されていることを確認してください。</p> <p>常に、潤滑油の漏れがないようにします</p> <p>輸送前には、必ず液体をバルブの外に排出してください</p> <p>輸送時には必ず、バルブが適切に固定されていることを確認してください。また専用梱包材が利用可能な場合は必ず使用してください。</p> <p>圧縮エアが放出されていることを必ず確認します。</p> |
|   | <p>規定されている場合は必ず、指定された吊り下げポイントを使用してください。吊り上げ設備機器がアルファ・ラバル納入製品のために適切なものであることを確認します。</p> <p>常に、輸送中にはユニットがしっかりと固定されていることを確認します</p> <p>リフトポイントが必ず重心に沿うようにします。必要に応じてリフティングポイントを調整します。</p> <p>フォークリフトまたはパレットリフターなどの適切な搬送装置を必ず使用します。</p> <p>該当する場合、重い部品には必ず適切なリフティング装置を使用します。使えるのであればリフティングログを使用します。</p> <p>リフト作業中は、常に荷重に注意し、安全を確保します。</p> |

据付け

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>現地の安全規則により、ポンプの使用を開始する前に設置が担当機関により点検および承認される必要があると定められている場合、装置の設置の前に、該当機関に相談し、該当機関から計画している据付けの設計の承認を受けてください。</p> <p>バルブ使用後は、必ず圧縮エアを排出してください。</p> <p>必ず、始動前にバルブを完全に組み立て、すべての部品が所定の位置にあり、適切に締め付けられていることを確認してください。</p> |
| | <p>バルブの取り付け、点検、組み立て、または分解を行う前に、必ずバルブおよび配管の圧力を抜き、内容物を排出し、周囲温度まで冷却されていることを確認してください。</p> <p>熱い流体を流している最中や殺菌中には、バルブや配管には決して手を触れないでください。</p> |
| | <p>アクチュエータに圧縮エアが供給されている場合は、絶対にバルブを操作したり可動部品に触れたりしないでください。</p> |

操作

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>必ずテクニカルデータをよくお読みください。</p> <p>正しく取り付けられていることを確認するまで、絶対にバルブを操作しないでください。</p> |
| | <p>高温のバルブや配管に絶対に触らないでください。</p> <p>熱い流体を流している最中や殺菌中には、バルブや配管には決して手を触れないでください。</p> |
| | <p>洗浄後はきれいな水で必ずよく水洗いしてください。</p> <p>酸やアルカリの取扱いには、必ず十分注意を払ってください。</p> <p>洗浄剤、洗剤、オイルなどのサプライヤーが提供する安全データシートの指示に必ず従ってください。</p> |
| | <p>動作中は、絶対にバルブの可動部分に触れないでください。</p> <p>稼働中や加圧状態では絶対にバルブを分解しないでください。</p> <p>バルブ使用後は、必ず圧縮エアを排出してください。</p> <p>アクチュエータに圧縮エアが供給されている場合は絶対に可動部品に手を触れないでください。</p> |

メンテナンス

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>アルファ・ラバル納入製品の最適な運用および修理によるダウンタイムを最小限に抑えるため、以下の要領でメンテナンスを実施してください：</p> <ul style="list-style-type: none"> • アルファ・ラバル納入製品の点検とメンテナンス：技術資料に厳密に従う • 予防的メンテナンス：アルファ・ラバル納入製品を目視点検し、次に、必要なら調整を行い、消耗部品や損耗部品の定期交換予定通りに実施します。 • 修理作業：予定外の部品の故障は、システムが停止する原因になることが少なくありません。損傷した部品は必ず交換してください • アルファ・ラバルの純正部品のみを使用します。アルファ・ラバルは、予防的メンテナンスを容易にし、予期しない故障発生時のダウンタイムを短縮するため、純正スペア部品の在庫を確保することを推奨します |
|  | <p>バルブ使用後は、必ず圧縮エアを排出してください。 バルブの分解を行う前に、必ずバルブおよび配管の圧力を抜き、内容物を排出し、周囲温度まで冷却されていることを確認してください。</p> |
|  | <p>アクチュエータに圧縮エアが供給されている場合は、絶対にバルブを操作したり可動部品に触れたりしないでください。</p> |

保管

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Alfa Laval の推奨事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 納入時同様、当初の梱包材に入れて保管します • 異物侵入がないようにポート開口部を保護します • 直射日光や紫外線を避け、清潔で乾燥した場所に保管します • 温度範囲 : -5 ~ +40°C (23 ~ 104°F) • 相対湿度 60%以下 • 腐食性物質（封じ込められた空気を含む）への暴露なし |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

騒音

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>特定の使用条件下では、提供されたアルファ・ラバル製品や、それが組み込まれたシステムが高い音圧レベルを発生させる場合があります。そのため、必要に応じて適切な騒音防止対策を講じるとともに、地域の法規制に従うようにしてください。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

危害



火傷の危険

- 潤滑油、機器の部品および機器のさまざまな表面は熱くなるため、火傷のおそれがあります。保護手袋を着用します。



腐食の危険

- 洗浄液、苛性ソーダ、酸は常に細心の注意を払い、それらの液体に関する個別の指示に従って取り扱ってください。
- 化学洗浄剤を使用する際には換気や人体の保護などについての一般的な規則およびメーカーの推奨事項に従うようにします。



切り傷の危険

- ボルト・ディスクやねじには怪我を引き起こす可能性のある鋭利な縁部があります。保護手袋を着用します。



衝突の危険

- バルブオリフィスの挟み込み部分に手を置かないようにしてください

安全性チェック



供給された Alfa Laval 製品の保護装置（シールド、ガード、カバーなど）の目視検査は、少なくとも 12か月ごとに実行する必要があります。保護装置を紛失または破損した場合、特に安全性能の低下につながる場合は、交換する必要があります。保護装置の固定具は、必ず同じものまたは同等タイプのものと交換します。

検査の受け入れ基準：

- 保護装置によって本来守られている可動部には手が届かないようにします。
- 保護装置はしっかりと取り付ける必要があります。
- 保護装置のねじがしっかりと締まっているかどうかを確認します。

不合格の場合の処理方法：

- 保護装置を取り付けるもしくは交換のいずれかもしくは両方を行ってください。

2.3 テキストでの警告表示

本取扱説明書の安全指示にご注意ください。

以下は、人員への傷害または供給されたアルファ・ラバル製品への損傷の危険性がある場合に本文中で使用されている4段階の警告標識の定義です。



回避されない場合はすぐに死亡または重傷につながる危険な状態を示します。



回避されない場合は死亡または重傷につながる可能性がある危険な状態を示します。



回避されない場合は供給されたアルファ・ラバル製品に軽度または中程度の損傷を引き起こす可能性がある潜在的に危険な状況を示します。



手順を簡略化あるいは明瞭化するための重要な情報を表しています。

2.4 作業員の要件

オペレータ

オペレータはこの取扱説明書を読み、理解する必要があります。

整備員:

整備員は、本取扱説明書を読んで理解する必要があります。整備員または技術者は、整備作業を安全に実施するために必要な分野の技能を有している必要があります。

研修員:

研修員は、経験のある監督下で業務を行う必要があります。

一般人員:

一般人員は、供給されたアルファ・ラバル製品にアクセスしてはなりません。

場合によっては、特別なスキルを持った人員(電気技師、溶接工など)の雇用が必要になる場合があります。場合によっては、作業員が同種の作業経験について地域の法規制による認定を受けることが必要な場合もあります。

2.5 リサイクル情報

開梱

梱包材は、木材、プラスチック、段ボール箱、および金属ストラップから構成されている場合があります。

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 木材と段ボール箱は再利用やリサイクルが可能です。あるいは、エネルギー回収に使用できます。 プラスチックはリサイクルするか、認可を受けた廃棄物焼却場で焼却する必要があります 金属ストラップは金属リサイクルとして処理する必要があります |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

メンテナンス

メンテナンス中は、付属のアルファ・ラバル製品のオイル(使用されている場合)および磨耗部品を交換する必要があります。

- オイルおよび金属以外の磨耗部品は、地域の法規制に従って処分しなければなりません。
- ゴムおよびプラスチックは、認可を受けた廃棄物焼却場で焼却する必要があります。入手できない場合は、地域の規制に従って廃棄する必要があります。
- ベアリングおよびその他の金属部品は、認可を受けた金属リサイクル処理業者に送る必要があります。
- シール リングと摩擦ライニングは認可された埋立地に廃棄する必要があります。地域の法規制を確認してください。
- すべての金属部品は金属のリサイクルに送る必要があります
- 磨耗または故障した電子製品は、認可を受けた金属リサイクル処理業者に送る必要があります。

廃棄

使用を終えた機器は、地域の関連する規制に従ってリサイクルする必要があります。機器のほかに、プロセス液体からの有害残留物についても考慮し、適切に処理する必要があります。疑問がある場合や、地域の法規制がない場合は、お近くのアルファ・ラバルの販売会社にお問い合わせください。

アルファ・ラバルの問い合わせ先

全ての国の詳細な連絡先は私たちのウェブサイトで常に更新されています。

情報を直接取得することをご希望の方は、当社ウェブサイト
www.alfalaval.com をご確認ください。

このページは白紙です。

3 はじめに

アルファラバル SB ミニフローバルブは、信頼性の高いシングルシートバルブで、プラグとシートの接触面が 1 つであるため、汚染のリスクを最小限に抑えすることができます。ガスや液体の環境下で使用できるように設計されており、衛生的なシャットオフや切り替えが必要な場合に、小さな製品の流れを閉じたり迂回させたりするために使用されます。

このページは白紙です。

4 据付け

4.1 開梱/納品



納品時には取扱説明書が付属しています。説明書をよくお読みください。

項目は [パーツリストと分解図](#) : ページ 37 を参照してください。



アルファ・ラバルは、不適切な開梱による不具合についての責任を負いかねます。

内容を確認して下さい :

- バルブ完成品
- 取扱説明書

① バルブやバルブ部品から梱包材を取り除きます。

② バルブやバルブ部品に目に見える輸送中の損傷がないかどうか確認します。

バルブやバルブ部品を損傷させないように注意してください。

4.2 通常の設置



必ず、[テクニカルデータ](#) : ページ 33 をよくお読みください。



使用後、常に強制開放用アクチュエーターから圧縮空気をリリースしてください。



アルファ・ラバルは、不適切な設置による不具合についての責任を負いかねます。


4.3 バルブの取り付け



バルブは、任意の位置に取り付けられます。ただし、バルブから完全に排水できるように、気を配らなければならない。


パイプコネクション

1. パイプ上にフェルールとナットを配置します (位置 1)
2. 確実に接続されていることを確認します
3. 外径 6×1 mm のナイロンホースで空気源に接続します

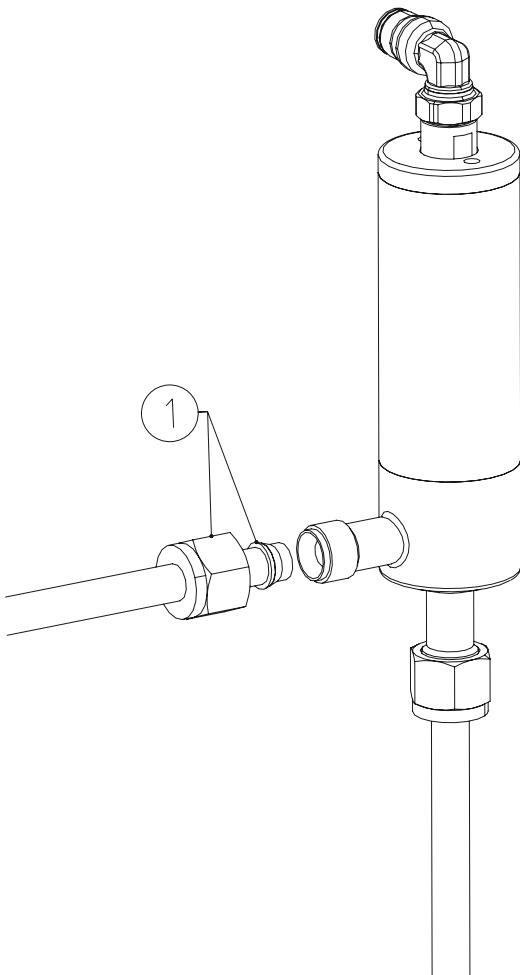


溶接接続

1. ガスケットと O リングが熱で損傷されないように、バルブを分解する必要があります
2. シリンダーからネジを外します (位置 1)
3. バルブヘッドとパイプを溶接します (位置 2)
4. 弁座が研削または過剰な熱で損傷されないことが重要です
5. 外径 6×1 mm のナイロンホースで空気源に接続します

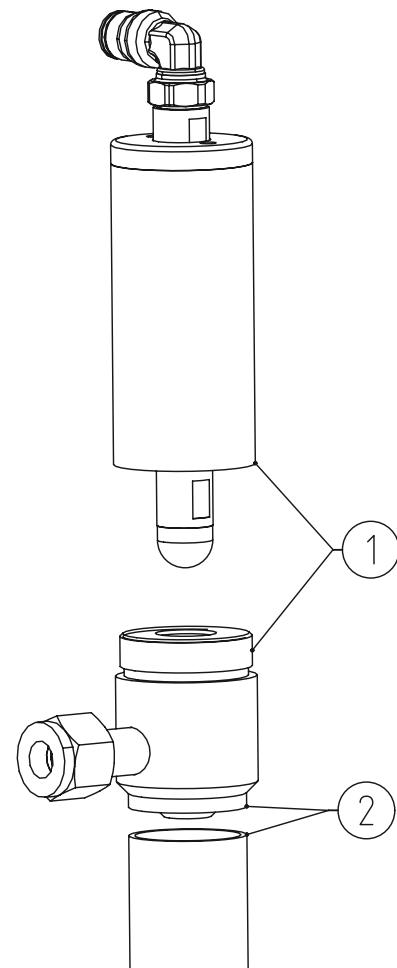

ねじ接続

1. 3/8 インチ BSP ナット (オス)
2. 付属したガスケットを忘れずに使用してください (位置 1)
3. 確実に接続されていることを確認します
4. 外径 6×1 mm のナイロンホースで空気源に接続します

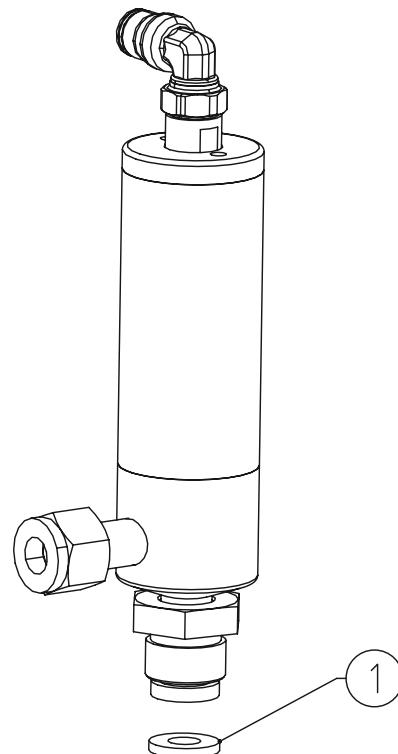

4.4 リサイクル情報

開梱

- 梱包材は、木材、プラスチック、段ボール箱、および場合によっては金属ストラップから構成されます。
- 木材と段ボール箱は再利用やリサイクルが可能です。あるいは、エネルギー回収に使用できます。
- プラスチックはリサイクルするか、認可を受けた廃棄物焼却場で焼却する必要があります
- 金属ストラップは金属リサイクルとして処理する必要があります

メンテナンス

- すべての金属部品は金属のリサイクルに送る必要があります
- 磨耗または故障した電子製品は、認可を受けた金属リサイクル処理業者に送る必要があります

廃棄

- 使用後、機器は関連法規に従ってリサイクルする必要があります。機器以外にも、プロセス液体からの有害残留物についても、適切に考慮し、処理しなければなりません。疑問がある場合や、地域の法規制がない場合は、お近くのアルファ・バル販売会社にお問い合わせください。

5 操作



説明書をよくお読みください。特に警告に注意してください！

バルブが円滑に動作することを確認してください。

項目は [パーツリストと分解図](#) : ページ 37 を参照してください。



必ず、[テクニカルデータ](#) : ページ 33 をよくお読みください。



バルブ使用後は、必ず圧縮エアを排出してください。




アルファ・ラバルは、不適切な操作による不具合についての責任を負いかねます。




燃焼の危険!

熱い流体を流している最中や殺菌中には、バルブや配管には決して手を触れないでください。

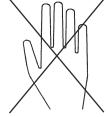

可動部！

アクチュエータに圧縮エアが供給されている場合は絶対に可動部品に手を触れないでください。

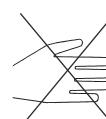

このページは白紙です。

6 メンテナンス

6.1 通常のメンテナンス



メンテナンスは定期的に行ってください。

説明書をよくお読みください。特に警告に注意してください！

ゴム部品およびシール部品の予備は、常に用意しておくようにしてください。

メンテナンス後はバルブの動作がスムーズであることを確認して下さい。



必ず、[テクニカルデータ](#)：ページ 33 をよくお読みください。



バルブ使用後は、必ず圧縮エアを排出してください。



すべての廃棄物は、必ず現行の条例等に従って保管・廃棄してください。




常圧であることが必要です！

絶対に、バルブおよび配管が加圧されている場合は、バルブに対する作業を行わないでください。

燃焼の危険!

バルブが熱い状態では、絶対に作業しないでください。

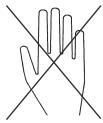

可動部！

アクチュエータに圧縮エアが供給されている場合は絶対に可動部品に手を触れないでください。




謹慎なメンテナンスの段取りは故障を最小限にし、装置の耐用年数を最大限にするために不可欠なものです。

バルブを定期的に点検することが重要です。

ガスケットおよびOリングは、約2~3年ごとに交換してください。


アングル弁 - 常時閉

1. エアーフィッティングのネジを外します (位置 1)
2. シリンダーカバーのネジを外します (位置 2)
3. バルブ ヘッドのネジを外します (位置 3)
4. バルブ先端部のネジを外します (位置 4)
5. O リングとバルブ先端部を交換します (位置 5)
6. ピストンの通気孔が図示のように配置されていることを確保してください (位置 6)

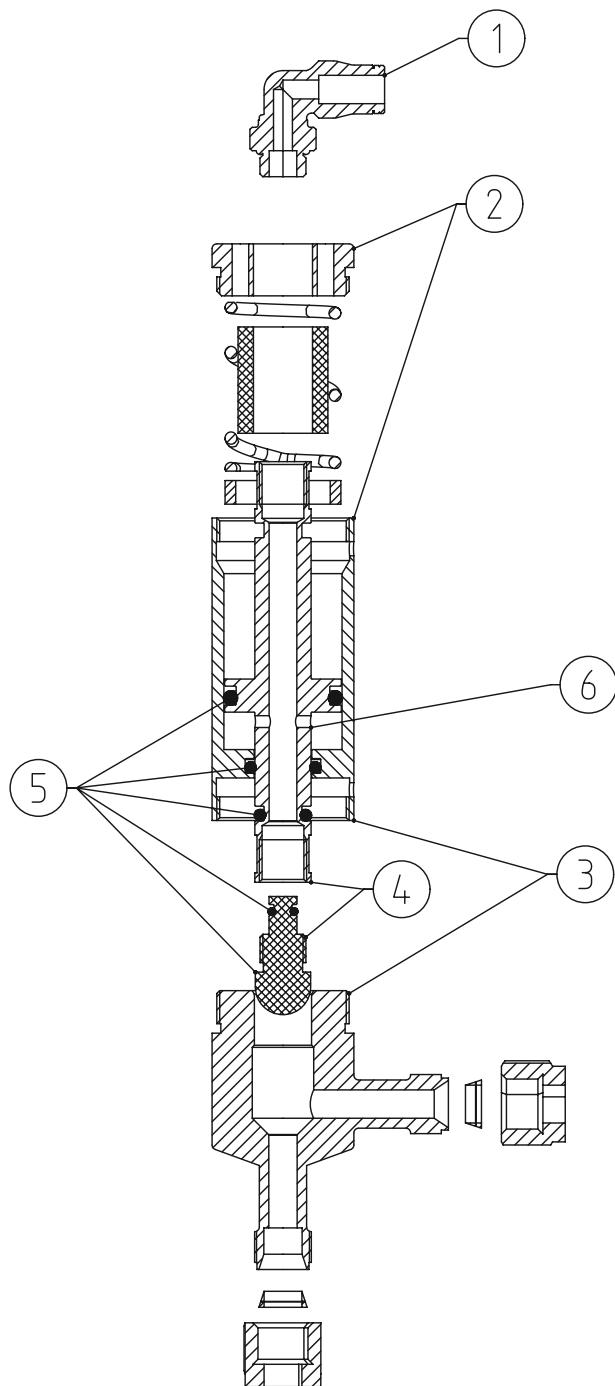


アングル弁 -常時開

1. エアーフィッティングのネジを外します (位置 1)
2. シリンダーカバーのネジを外します (位置 2)
3. バルブ ヘッドのネジを外します (位置 3)
4. バルブ先端部のネジを外します (位置 4)
5. O リングとバルブ先端部を交換します (位置 5)
6. ピストンの通気孔が図示のように配置されていることを確保してください (位置 6)

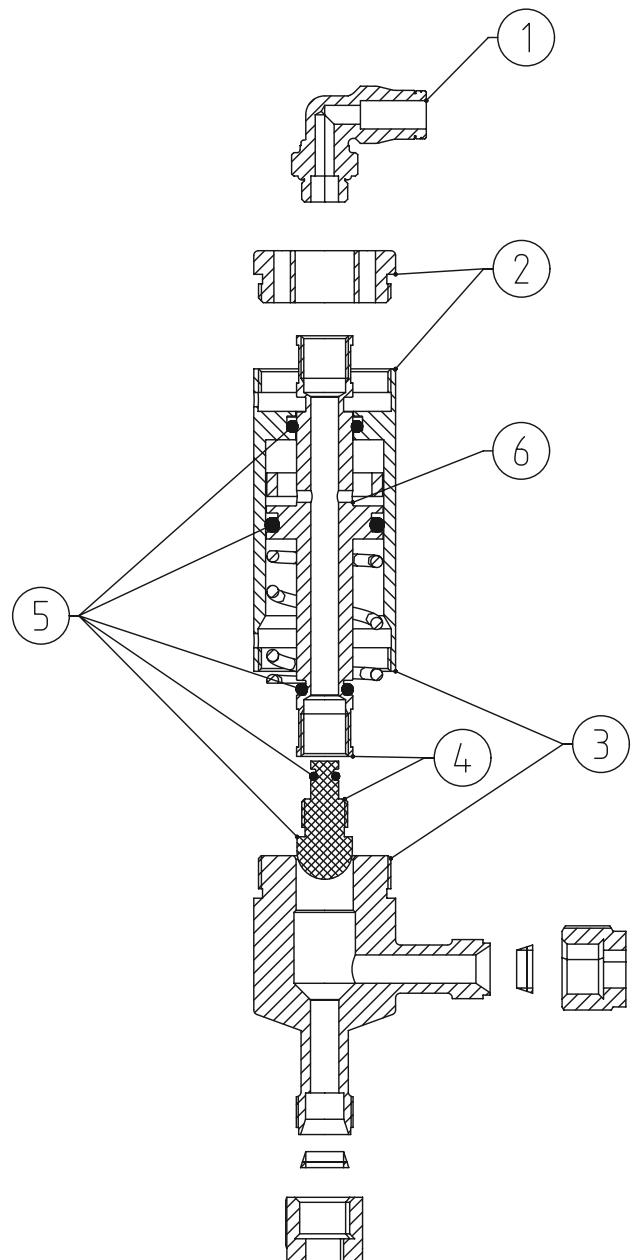


切換弁 - 常時閉

1. エアフィッティングのネジを外します (位置 1)
2. シリンダーカバーのネジを外します (位置 2)
3. バルブヘッドのネジを外します (位置 3)
4. バルブ先端部のネジを外します (位置 4)
5. O リングとバルブ先端部を交換します (位置 5)

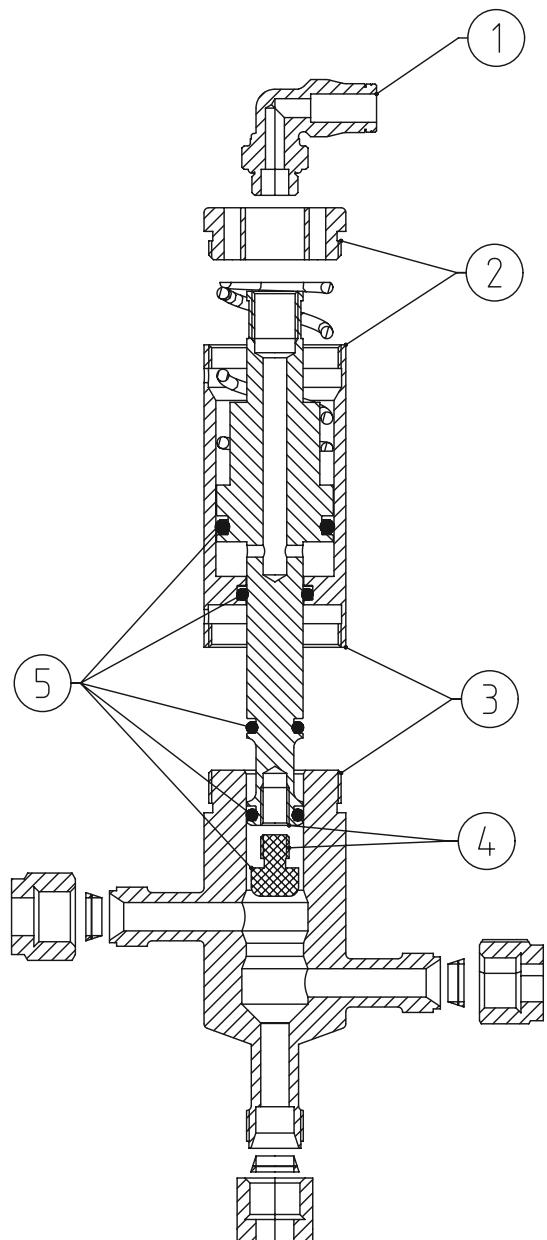


切換弁 - 常時開

1. エアーフィッティングのネジを外します (位置 1)
2. シリンダーカバーのネジを外します (位置 2)
3. バルブ ヘッドのネジを外します (位置 3)
4. ステムのネジを外します (位置 4)
5. バルブ先端部のネジを外します (位置 5)
6. O リングとバルブ先端部を交換します (位置 6)
7. ピストンの通気孔が図示のように配置されていることを確保してください (位置 7)

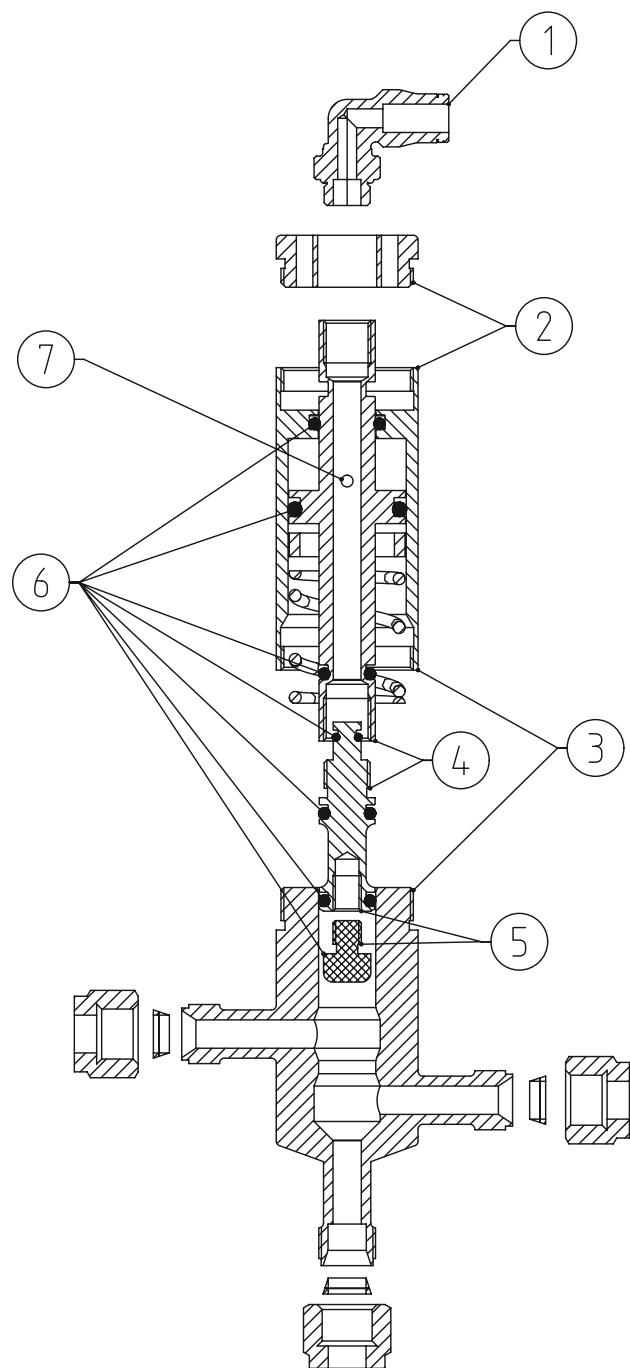

手動弁

1. バルブ ヘッドのネジを外します (位置 1)
2. バルブ先端部のネジを外します (位置 2)
3. O リングとバルブ先端部を交換します (位置 3)

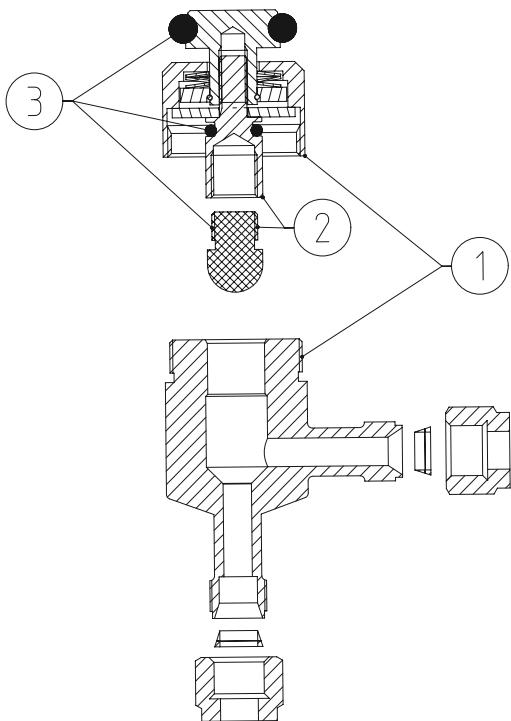

7 テクニカルデータ

① 注意

据付、操作、メンテナンスに際して、テクニカルデータを遵守する必要があります。

テクニカルデータを担当者全員にご通知ください。

7.1 テクニカルデータ

圧力

| | |
|----------|--------------------------|
| 使用最大圧力 : | 6 bar / 87 psi |
| 供給エア圧 : | 6 ~ 8 bar / 87 ~ 116 psi |


バルブデータ

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公称サイズ | 6 mm |
| 騒音 | 70 dB(A) |
| 温度範囲 | 1 °C - 100 °C / 33 °F - 212 °F |
| パイプコネクション | O.D 8x1 mm |
| 流体 | 液体とガス |
| 重量 | 0.5 g |


7.2 物理データ

材質


| | |
|------------|-----------------------|
| 接液金属部分 : | EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 製品接液鋼表面 : | 表面粗さ Ra<1.6µm |
| 接液部シール材 : | EPDM |
| 接液製品ポリマー : | PTFE |

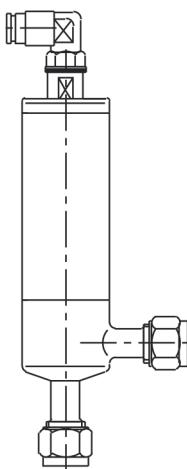


エア式アングルバルブ

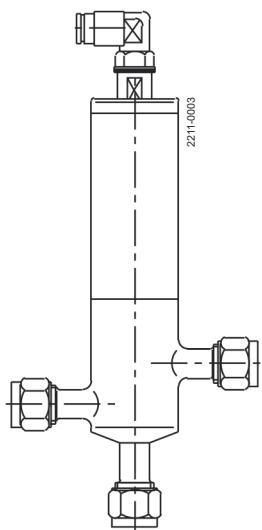

空気圧式二方バルブ

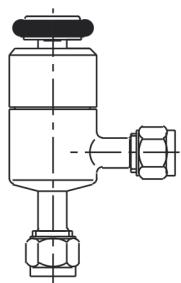

継手付きドレンバルブ

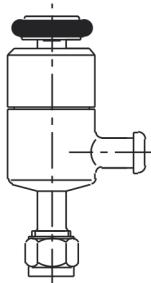

クリップオン付きドレンバルブ

8 予備部品

納入されたアルファ・ラバル製品には、スペアパーツリストが用意されています。

このスペアパーツリストには、機械の最も一般的な摩耗部品が含まれています。記載されていないコンポーネントが必要な場合は、お近くのアルファ・ラバル代理店にお問い合わせください。

弊社のスペアパーツカタログは <https://hygienicfluidhandling-catalogue.alfalaval.com> でご覧いただけます。

常にアルファラバル純正な予備部品をご使用願います。アルファラベルの製品保証はアルファラベル純正予備部品の使用による成立するものです。

8.1 予備部品の注文

スペアパーツを注文する際は、必ずその旨を明記してください。

1. シリアル番号（ある場合）
2. 商品番号／スペア部品番号（ある場合）
3. 容量またはその他の関連する識別

8.2 アルファラバルサービス

アルファ・ラバルは、世界の主要国に拠点を置いています。

アルファ・ラバル製品の予備部品に関するご質問やご要望は、お近くのアルファ・ラバル代理店までお気軽にお問い合わせください。

8.3 保証 - 定義



警告

規定用途規則は絶対お守りください。納入されるアルファ・ラバル製品の使用が認められるのは、規定用途書と共に納入された技術データに従う場合に限られます。

Alfa Laval Kolding A/Sとの契約合意とは異なる使用があれば賠償責任と保証が無効になります。

納入されるアルファ・ラバル製品の変更や改造は Alfa Laval Kolding A/S による許可が明示的に得られていない限り行なうことはできません。




賠償責任と保証の除外ケース :

- ・ 推奨・助言および使用説明が無視された場合
- ・ 納入されるアルファ・ラバル製品の不正操作やメンテナンス不備
- ・ Alfa Laval Kolding A/S から事前の同意書を得ずに行なわれたアルファ・ラバル納入製品の機能変更
- ・ アルファ・ラバル納入製品が未許可の人員により変更された場合
- ・ 適切な安全規制に従わずアルファ・ラバル納入製品を使用した場合([安全 : ページ 7 を参照](#))
- ・ 保護設備機器を使用せず、容器プロセス／付帯設備機器を停止していない場合
- ・ アルファ・ラバル納入製品と付帯部品のメンテナンス不備（所定間隔で実施すること、及び、指定された交換部品の取付けを含む）

部品を交換する場合はメーカーが許可した純正交換部品のみご使用ください。

9 パーツリストと分解図


9.1 ミニフロー バルブ、空気圧式アングル弁

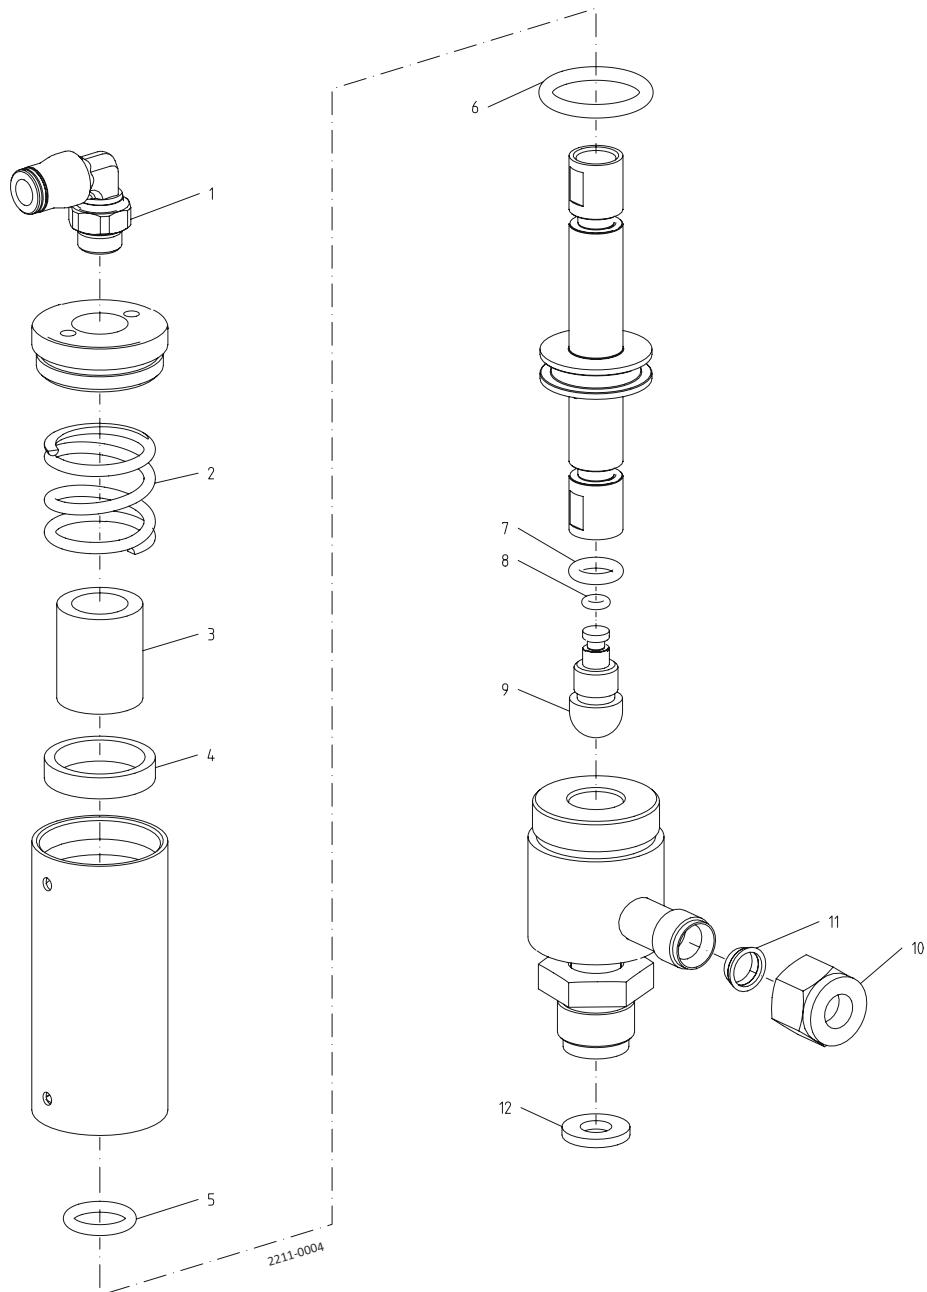

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|-----------|
| 1 | 1 | エアフィッティング |
| 2 | 1 | ばね |
| 3 | 1 | 距離ブッシング |
| 4 | 1 | 距離ブッシング |
| 5 | 1 | Oリング、NBR |
| 6 | 1 | Oリング、NBR |

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|-----------|
| 7 | 1 | Oリング、EPDM |
| 8 | 1 | Oリング、NBR |
| 9 | 1 | 先端部、PTFE |
| 10 | 1 | ナット |
| 11 | 1 | フェルールセット |
| 12 | 1 | ガスケット |


9.2 ミニフロー バルブ、空気圧式切換弁

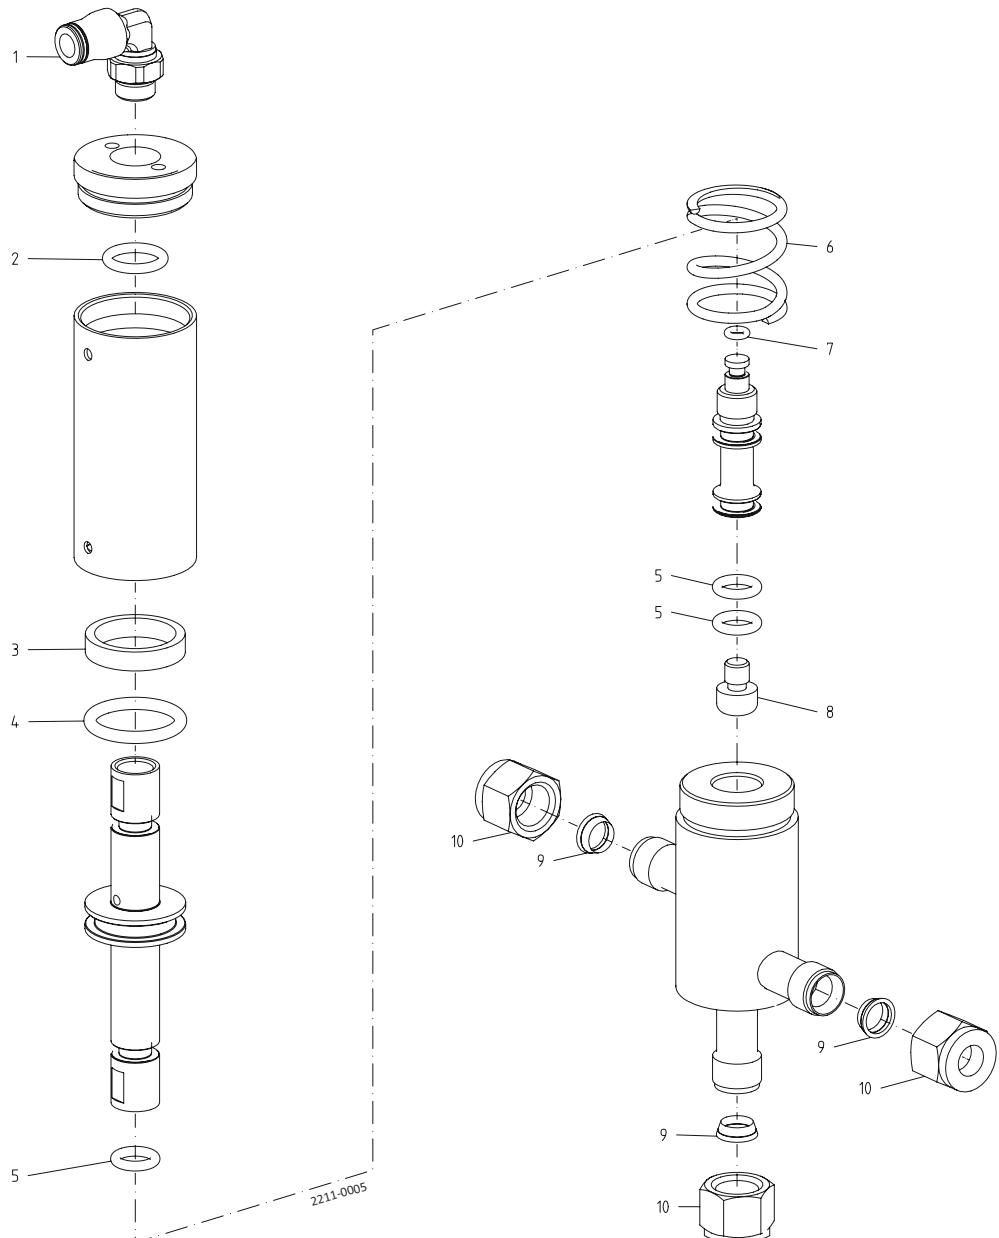

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|------------|
| 1 | 1 | エアフィッティング |
| 2 | 1 | O リング、NBR |
| 3 | 1 | 距離ブッシング |
| 4 | 1 | O リング、NBR |
| 5 | 3 | O リング、EPDM |

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|-----------|
| 6 | 1 | ばね |
| 7 | 1 | O リング、NBR |
| 8 | 1 | 先端部、PTFE |
| 9 | 3 | フェルールセット |
| 10 | 3 | ナット |

9.3 ミニフロー バルブ、手動弁

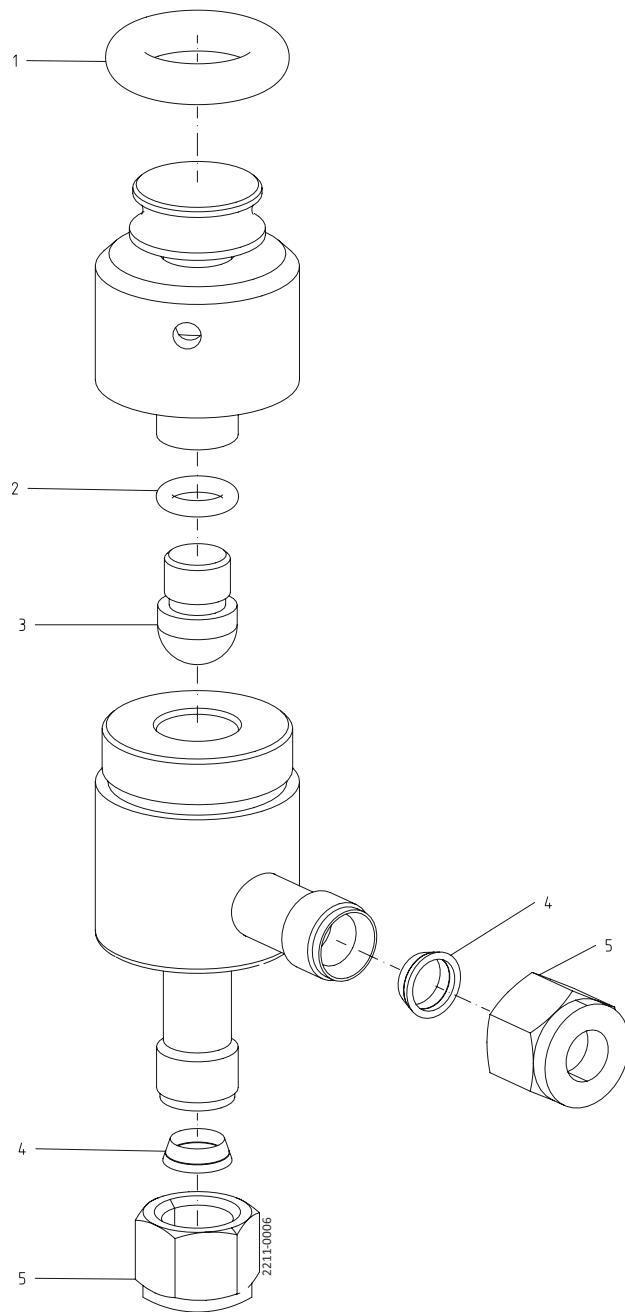

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|------------|
| 1 | 1 | O リング、NBR |
| 2 | 1 | O リング、EPDM |
| 3 | 1 | 先端部、PTFE |

| 位置 | 数量 | 名称 |
|----|----|----------|
| 4 | 2 | ナット |
| 5 | 2 | フェルールセット |